



مبحث هشتم: ماشین های سنکرون قطب بر جسته

- خصوصیات - کاربردها
- مدار معادل ماشین قطب بر جسته
- دیاگرام برداری ماشین قطب بر جسته







- **استاتور ماشین قطب برجسته:** همانند استاتور ماشین های قطب صاف (و یا روتور استوانه ای) است.
- **روتور ماشین قطب برجسته:** حالت و شکل سیلندری نداشته و ناظر ساکن روی استاتور در زوایای مختلف چرخش روتور، رلوکتانس های مغناطیسی متفاوتی می بینند.
- **کاربرد:** در ماشین هایی که سرعت آنها کم است مانند نیروگاههای آبی مورد استفاده قرار می گیرد. در ماشین های با سرعت بالا مانند ژنراتورهای با توربین گازی به دلیل سرعت بالا و نیروی گزینز از مرکز زیاد، استفاده از ماشین های با قطب صاف ارجح است.



□ خصوصیات - کاربردها

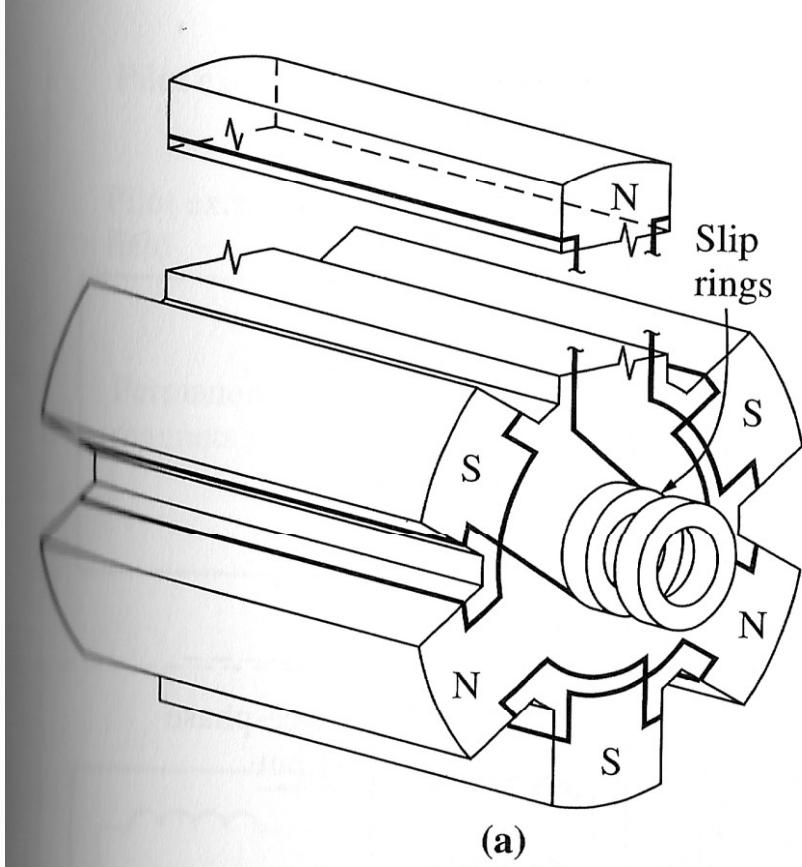



(الف) شماتیک روتور یک ماشین قطب بر جسته ۶ قطبی

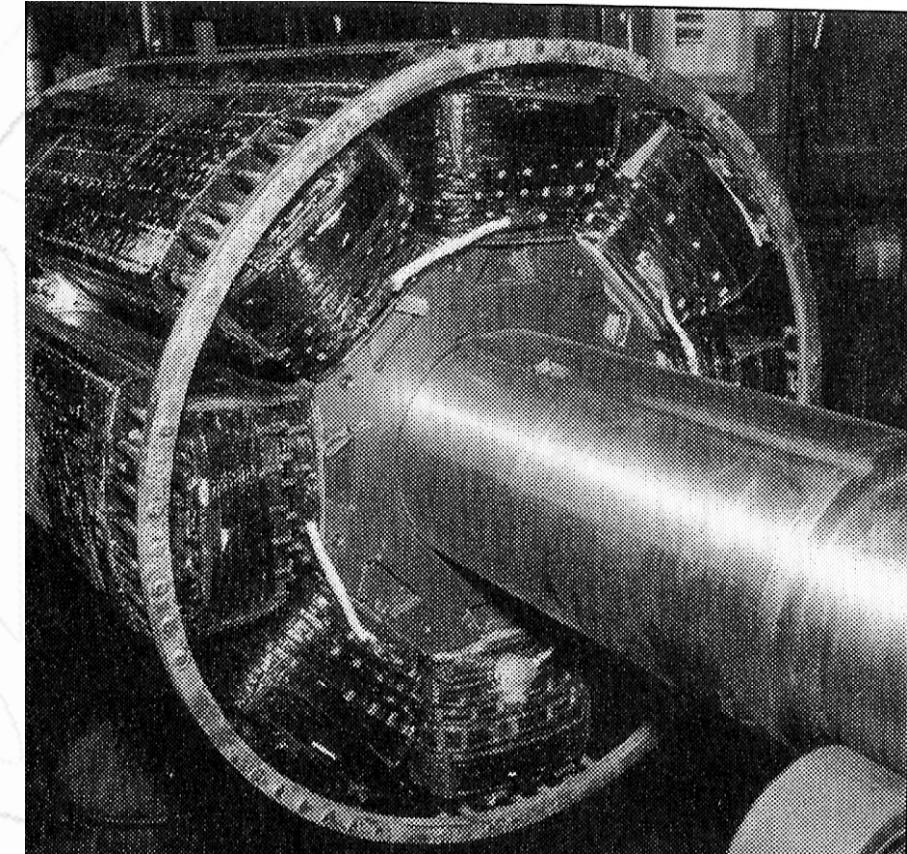


(ب) شکل واقعی روتور یک ماشین قطب بر جسته ۸ قطبی



□ مدار معادل ماشین با قطب بر جسته

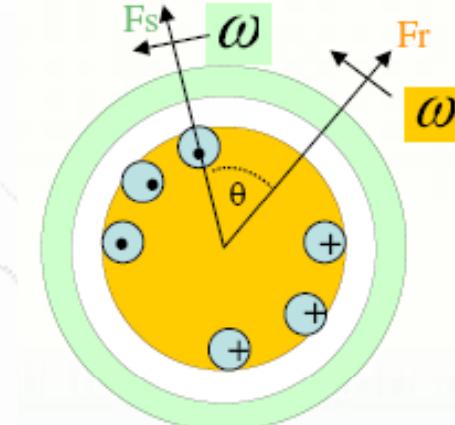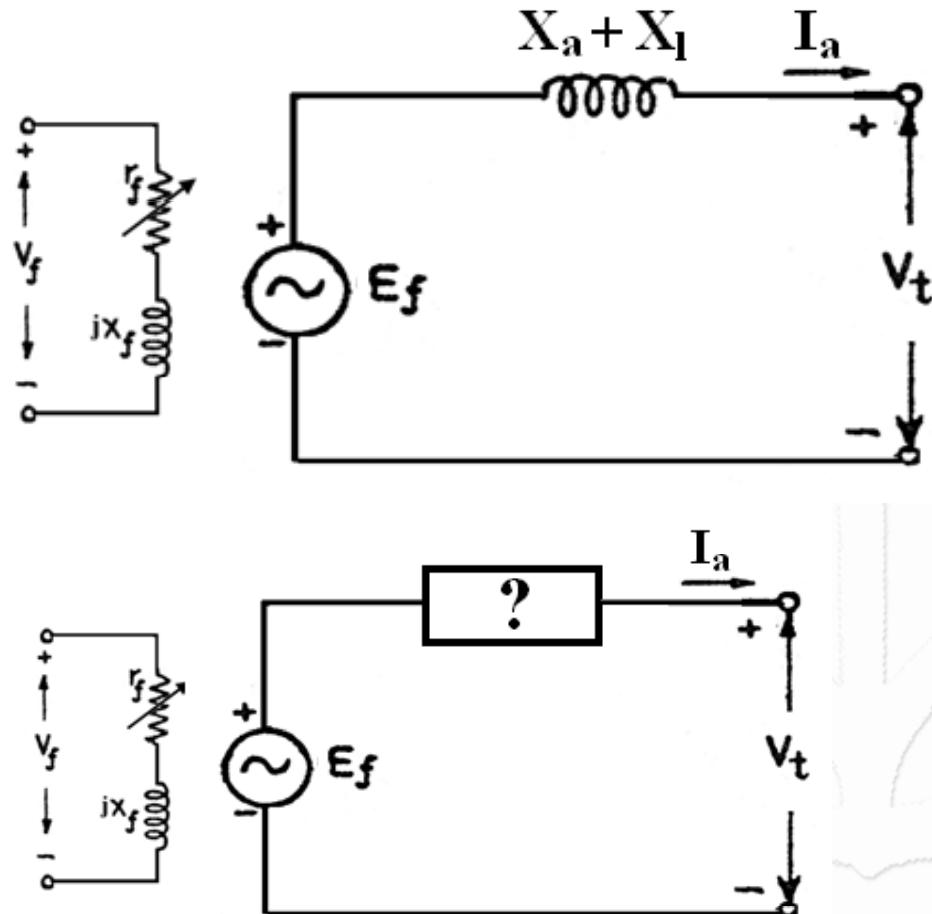



ماشین
قطب صاف

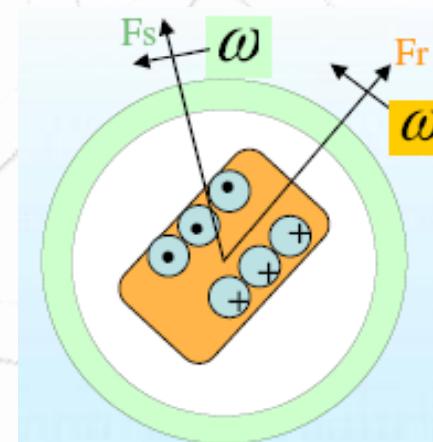

ماشین
قطب بر جسته

- نکته ۱: به دلیل یکسان بودن تولید شار و میزان توزیع آن در هر دو نوع ماشین، ولتاژ القاء شده در آرمیچر یکسان است.
- نکته ۲: تفاوت دو نوع ماشین در نوع عکس العمل آرمیچر است.

- شار استاتور یا شار عکس العمل آرمیچر به دو عامل وابسته است:
 - 1- جریان آرمیچر
 - 2- مقدار رلوکتانس مسیر شار
- شار عکس العمل آرمیچر عکس رلوکتانس
- X_a
- \propto
- \propto
- X_a
- در ماشین با قطب صاف، رلوکتانس در تمام حالات ثابت است.
- در ماشین با قطب برجسته، رلوکتانس متغیر است و از مقدار حداقل آن تا یک مقدار حداکثر تغییر می کند.

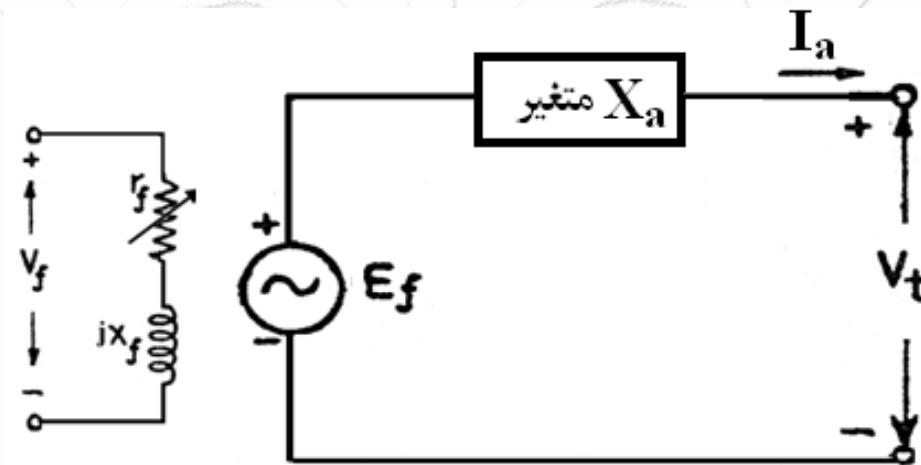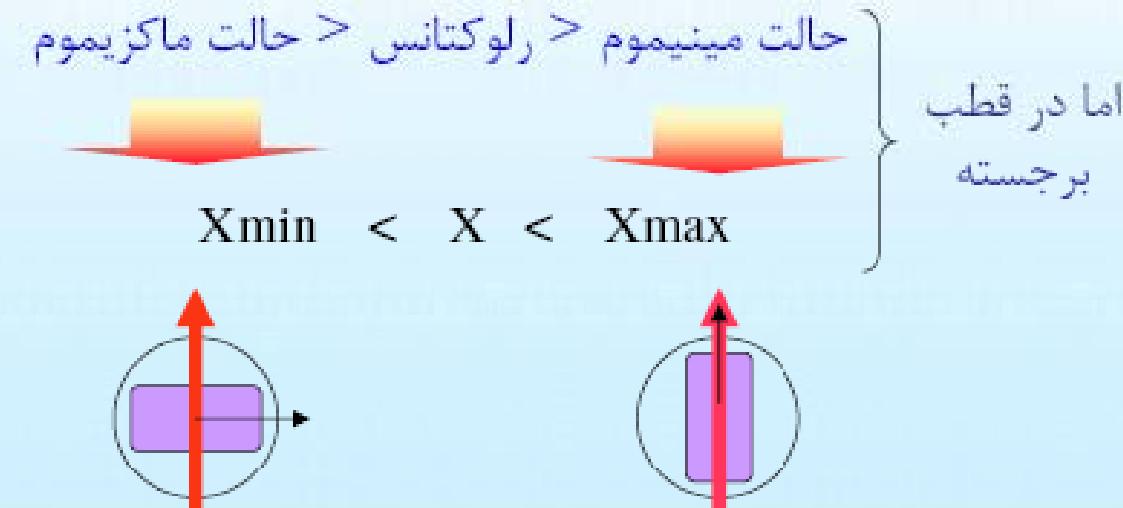


□ مدار معادل ماشین با قطب برجسته

➤ تئوری دو محوری بلوندل:

- برای اینکه راکتانس متغیر عکس العمل آرمیچر در محاسبات و تحلیل ها وارد نشود، از تئوری دو محوری بلوندل بهره گرفته می شود.

■ برای این کار، ما دو جهت یا محور مستقیم (d) و عرضی (q) را تعریف می کنیم.

- محور d همراستا با محور روتور است.
- محور q عمود بر محور روتور است.

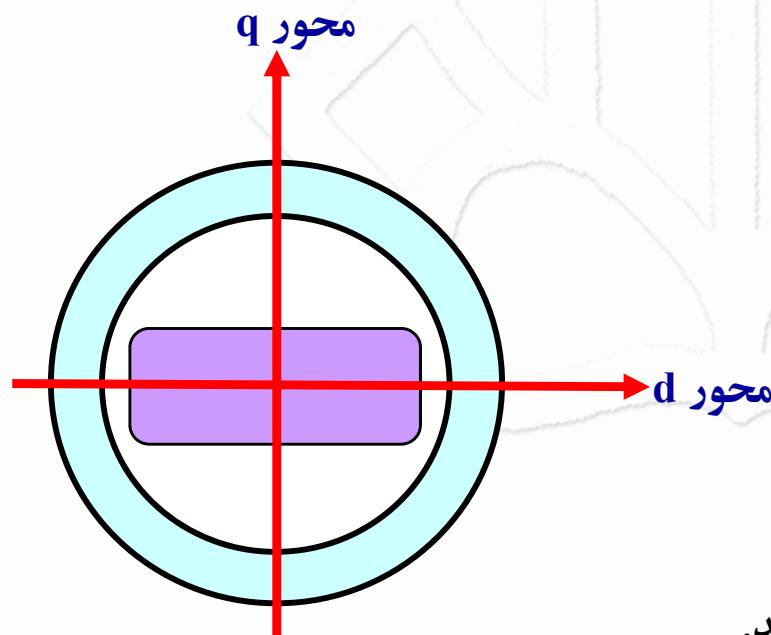

■ **توجه:** محورهای d و q با چرخش روتور می چرخند.






□ مدار معادل ماشین با قطب بر جسته

➤ راکتانسها در راستای محورهای d و q :

$$X_d = d$$


$$X_q = q$$

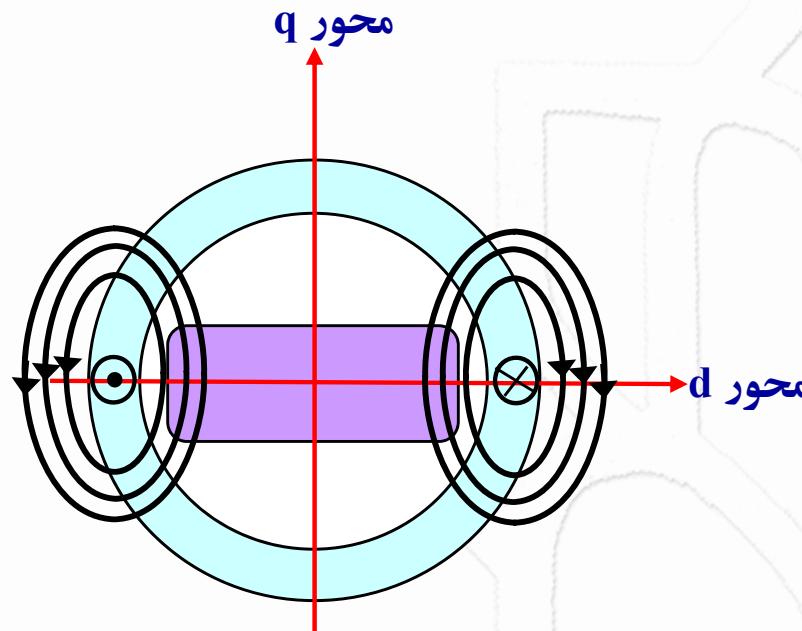

فاصله هوایی مسیر شار استاتور حداقل است.

رلوکتانس مغناطیسی حداقل است ($R=R_{\min}$)

$$X = X_{\max} = X_d$$

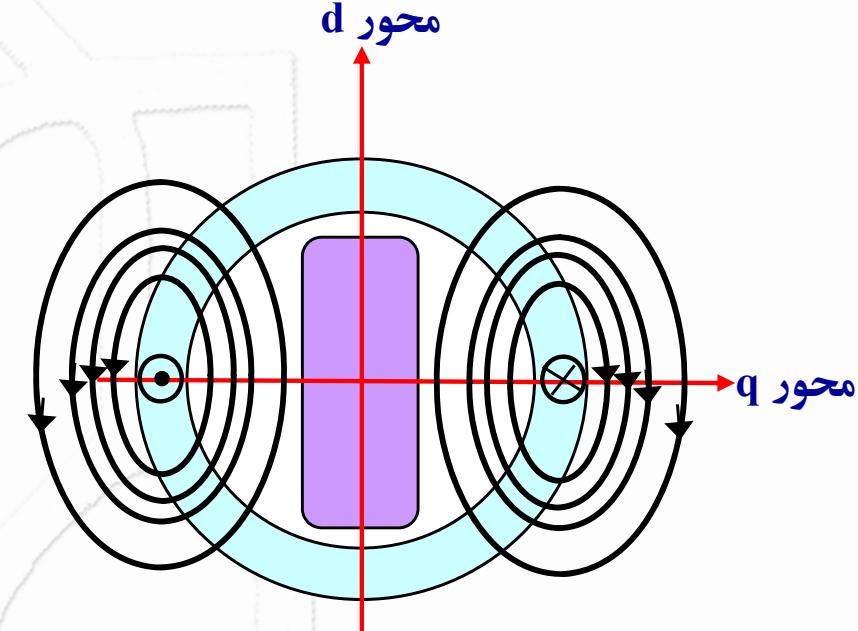

فاصله هوایی مسیر شار استاتور حداکثر است.


رلوکتانس مغناطیسی حداکثر است ($R=R_{\max}$)

$$X = X_{\min} = X_q$$



□ مدار معادل ماشین با قطب برجسته

➤ راکتانسها در راستای محورهای d و q :

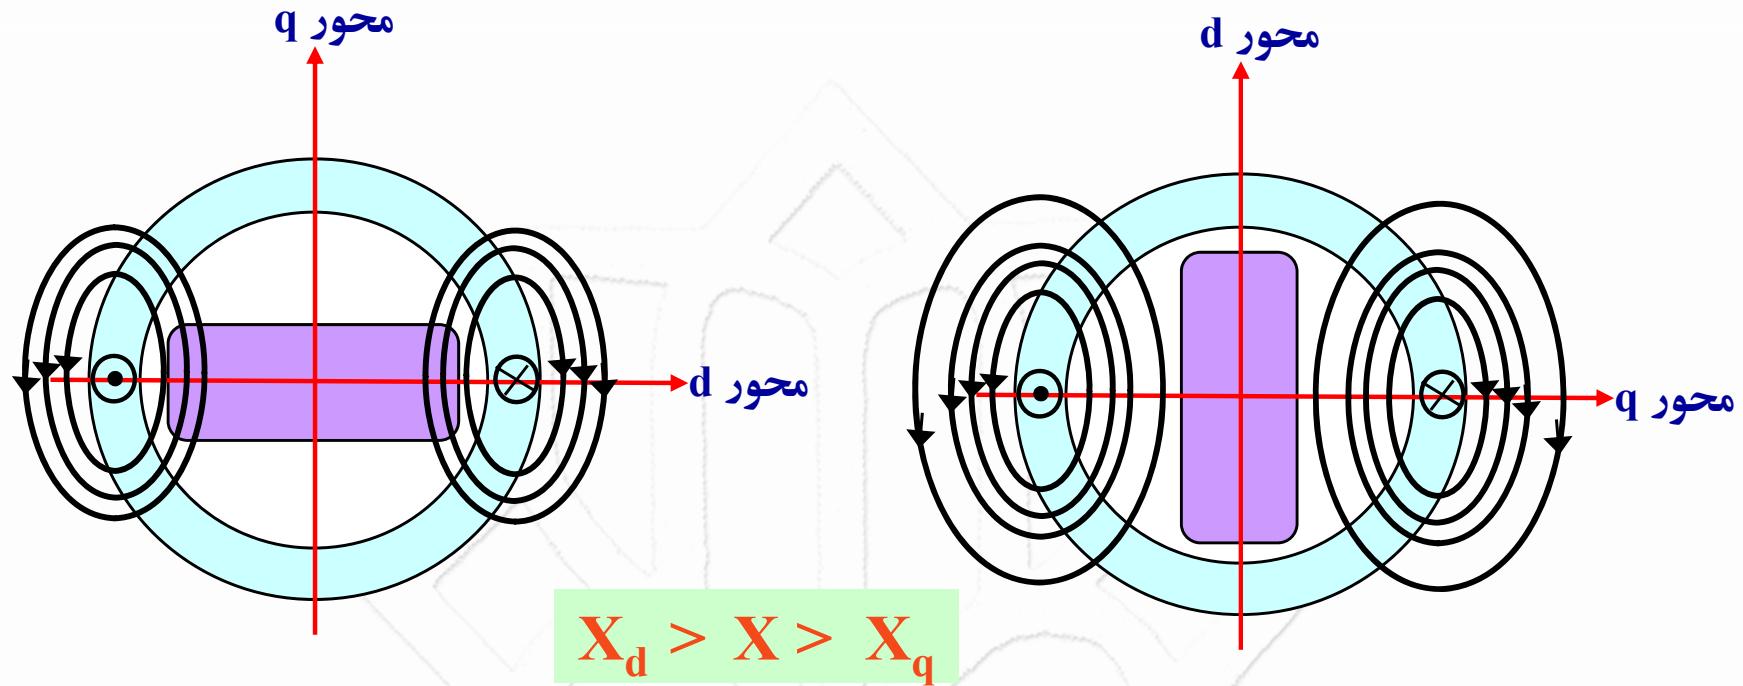

- بسته به زاویه بین محور روتور و شارهای استاتور، راکتانس‌های متفاوتی را می‌توان در نظر گرفت. اما با استفاده از تئوری بلوندل، تنها مقادیر راکتانس در راستاهای d و q در روابط ظاهر می‌شوند.

$$\begin{cases} X_d = X_{ad} + X_l \\ X_q = X_{aq} + X_l \end{cases} \quad (1)$$

▪ **نکته ۱:** راکتانس‌های نشی در راستاهای d و q ثابت می‌باشند.

▪ **نکته ۲:** به X_d و X_q راکتانس‌های سنکرون در راستاهای d و q گویند.

□ مدار معادل ماشین با قطب بر جسته




➤ استخراج معادله ولتاژ استاتور:

- به دو روش متفاوت می توان به استخراج روابط و مدار معادل پرداخت که هر کدام در جای خود تسهیلات ویژه ای دارد.

- ۱- در روش اول کمیات I_d ، V_d و I_q را کمیاتی برداری در جهت محورهای d و q می دانیم.
- ۲- در روش دوم کمیات I_d ، V_d و I_q را کمیاتی اسکالر واقع بر محورهای d و q می دانیم.

- دلیل قرار داشتن بردار E_f بر راستای q آنست که این بردار به اندازه 90° درجه نسبت به بردار Φ_F که روی محور d و البته در خلاف جهت آن است، پسغاز است.

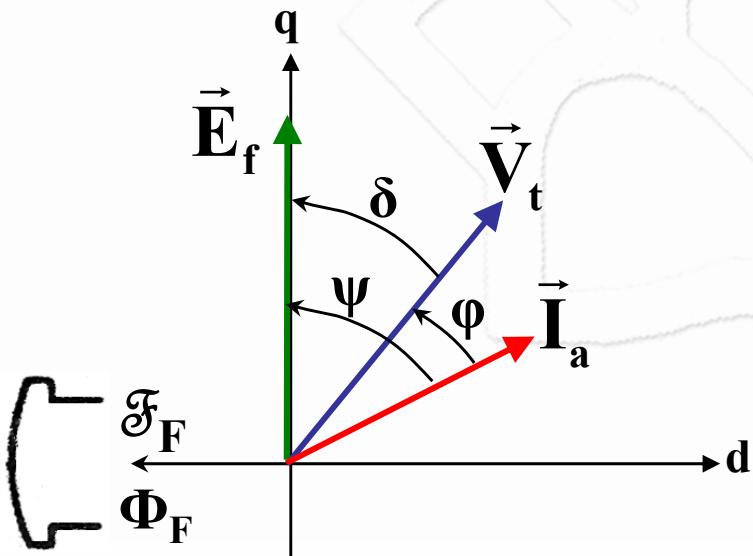

δ = زاویه بار

φ = زاویه ضریب توان بار

ψ = زاویه ضریب توان داخلی

□ مدار معادل ماشین با قطب برجسته


➤ استخراج معادله ولتاژ استاتور به روش اول با فرض $r_a = 0$

■ بردارهای I_a و V_t را در دو راستای d و q تجزیه می نماییم:

$$\begin{cases} \vec{V}_t = \vec{V}_d + \vec{V}_q \\ \vec{I}_a = \vec{I}_d + \vec{I}_q \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} V_d = V_t \sin \delta \\ V_q = V_t \cos \delta \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} I_d = I_a \sin \psi \\ I_q = I_a \cos \psi \end{cases} \quad (4)$$

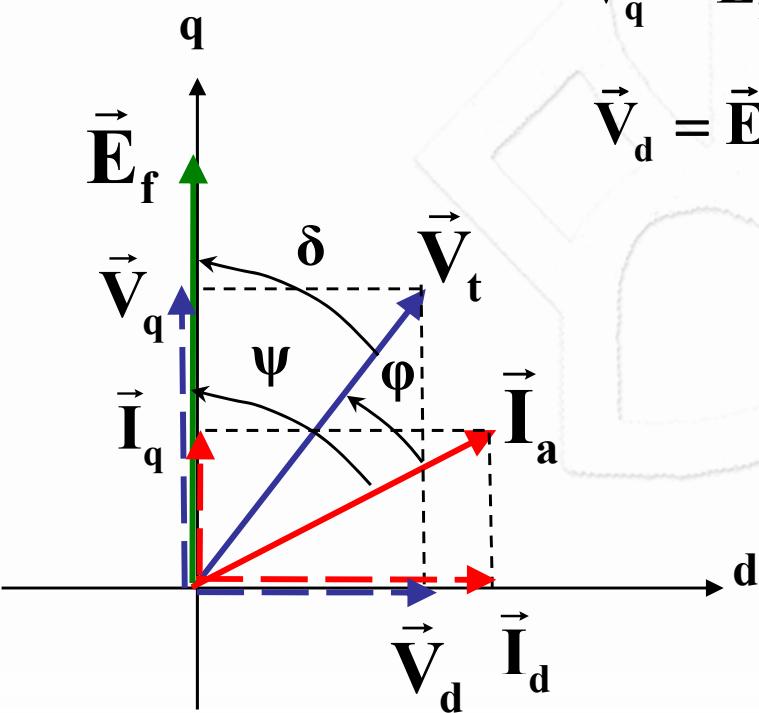

$$\vec{V}_q = \vec{E}_{fq} + \vec{E}_{aq} = \vec{E}_f + (-jX_q \vec{I}_q) \quad (5)$$

$$\vec{V}_d = \vec{E}_{fd} + \vec{E}_{ad} = 0 + (-jX_d \vec{I}_d) \quad (6)$$

با جایگذاری روابط (۵) و (۶) در رابطه (۲) خواهیم داشت:

$$\vec{V}_t = \vec{E}_f - jX_d \vec{I}_d - jX_q \vec{I}_q \quad (7)$$


$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + j(X_d \vec{I}_d + X_q \vec{I}_q) \quad (8)$$

و یا:

و اگر $r_a \neq 0$ باشد:

$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + j(X_d \vec{I}_d + X_q \vec{I}_q) + r_a \vec{I}_a \quad (9)$$

■ بنابراین مدار معادل ماشین سنکرون را می توان بصورت زیر بدست آورد:

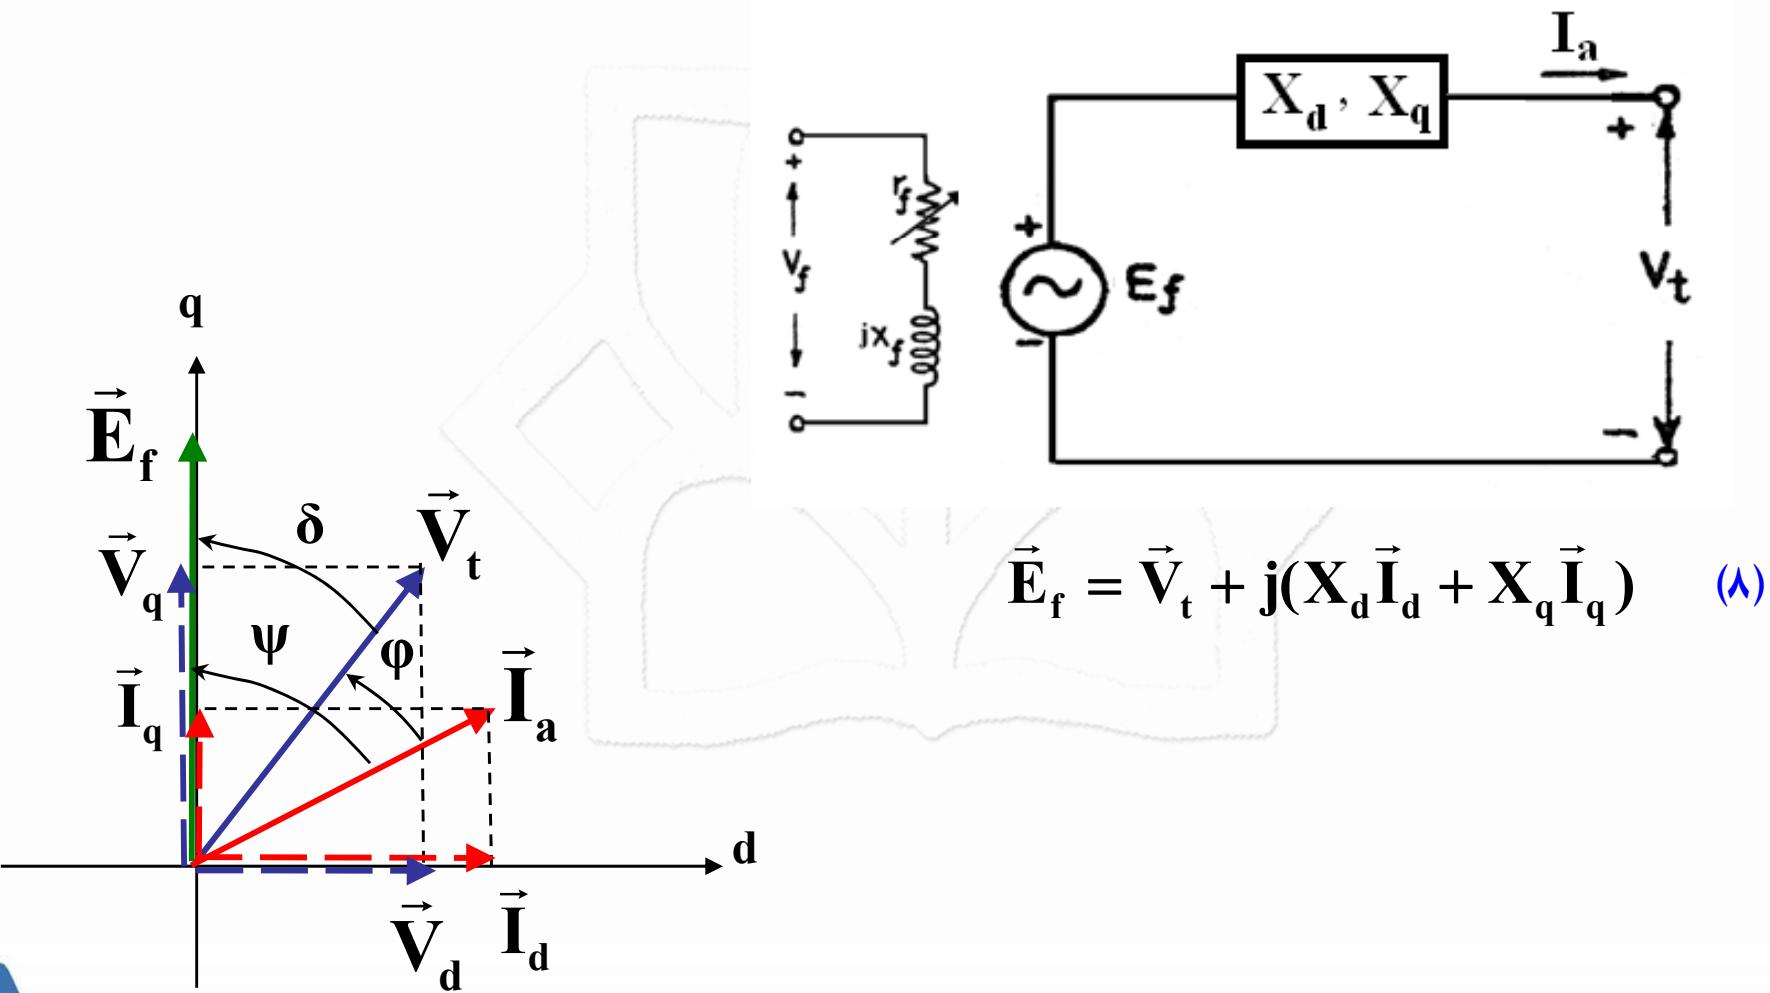

□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته




► الف- دیاگرام برداری در حالت ژنراتوری با بار پس فاز و فرض $r_a = 0$

$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + jX_d \vec{I}_d + jX_q \vec{I}_q \quad (8)$$

■ رابطه ولتاژ (8) را می توان بصورت دیاگرام برداری زیر نمایش داد.

❖ محاسبه زاویه بار (δ) و یا δ بر حسب دامنه جریان از روی دیاگرام برداری:

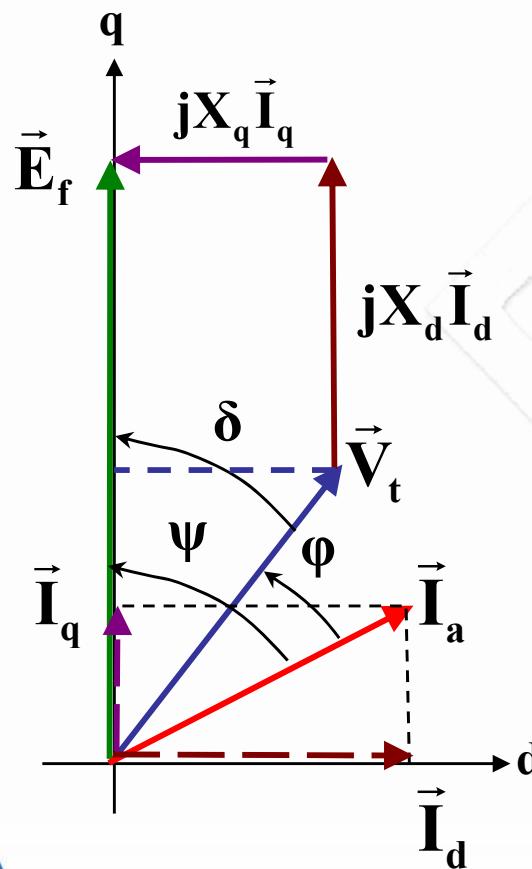

$$\begin{cases} I_d = I_a \sin \psi \\ I_q = I_a \cos \psi \end{cases} \quad (4)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_d = I_a \sin(\delta + \varphi) \\ I_q = I_a \cos(\delta + \varphi) \end{cases} \quad (10)$$

$$(12)$$

با جایگذاری بسط رابطه (11) در رابطه (12) خواهیم داشت:

$$V_t \sin \delta = X_q I_q \quad (12)$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_a \cos(\delta + \varphi) = X_q I_a \cos \delta \cos \varphi - X_q I_a \sin \delta \sin \varphi$$

$$\Rightarrow (V_t + X_q I_a \sin \varphi) \sin \delta = X_q I_a \cos \varphi \cos \delta$$

$$\Rightarrow \boxed{\tan \delta = \frac{X_q I_a \cos \varphi}{V_t + X_q I_a \sin \varphi}} \quad (13)$$

□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته

► ب- دیاگرام برداری در حالت ژنراتوری با بار پیش فاز و فرض $r_a = 0$

$$\begin{cases} I_d = I_a \sin \psi \\ I_q = I_a \cos \psi \end{cases} \quad (4)$$


$$\Rightarrow \begin{cases} I_d = I_a \sin(\varphi - \delta) \\ I_q = I_a \cos(\varphi - \delta) \end{cases} \quad (14) \quad (15)$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_q \quad (16)$$

همچنین:

مشابه با حالت قبل، با بسط رابطه (15) و جایگزینی در (16) و مقداری ساده سازی خواهیم داشت:

$$\tan \delta = \frac{X_q I_a \cos \varphi}{V_t - X_q I_a \sin \varphi} \quad (17)$$

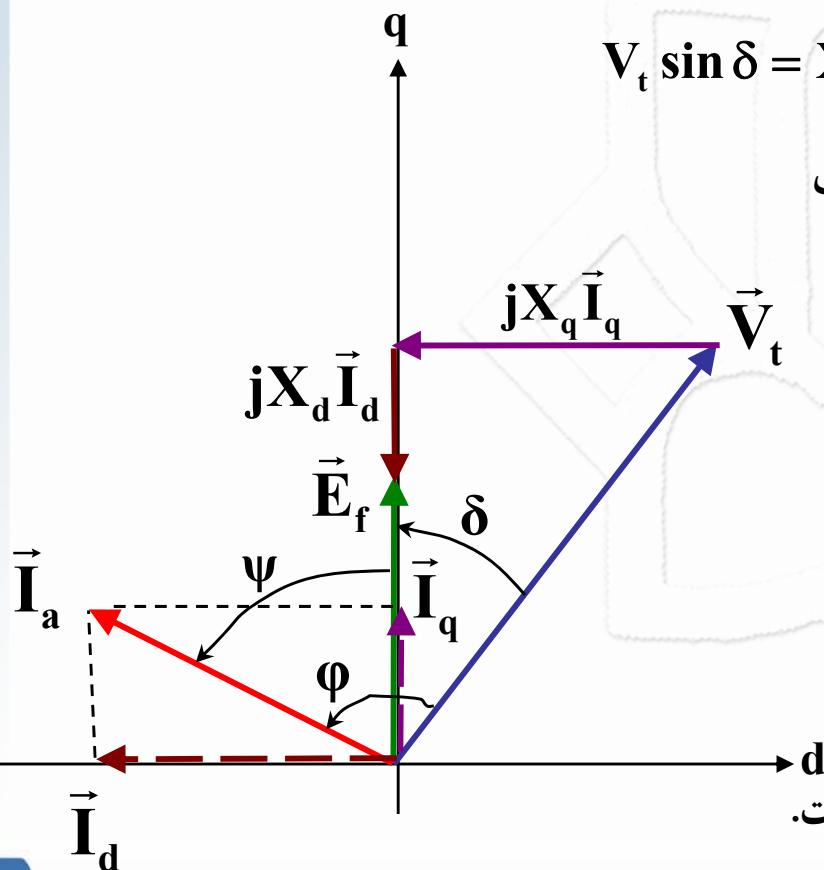

■ نکته ۱: در حالت بار پیش فاز، همانند ماشین قطب صاف، دامنه E_f کوچک تر از ولتاژ V_t است.


■ نکته ۲: تفاوت رابطه فوق با رابطه (13) فقط در علامت منفی φ است.

□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته



► الف- دیاگرام برداری در حالت ژنراتوری با بار پس فاز و فرض $r_a \neq 0$

$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + j(X_d \vec{I}_d + X_q \vec{I}_q) + r_a \vec{I}_a \quad (9)$$

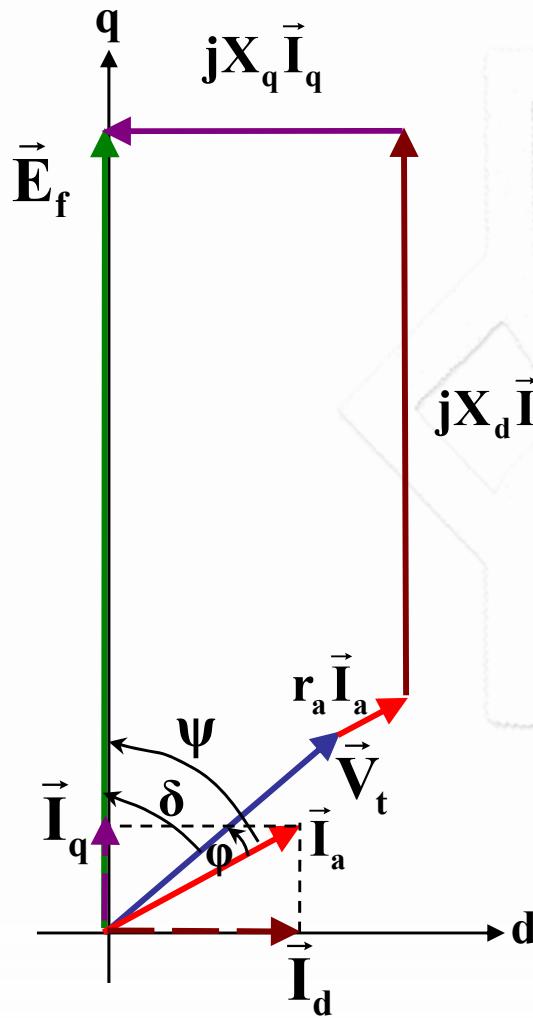

■ رابطه ولتاژ (۹) را می توان بصورت دیاگرام برداری زیر نمایش داد.

■ در این حالت زاویه δ مستقیما قابل محاسبه نیست، اما می توان زاویه ψ را بدست آورد.

□ دیاگرام برداری ماشین قطب بر جسته



الف- دیاگرام برداری در حالت ژنراتوری با بار پس فاز و فرض $r_a \neq 0$:

حسابه زاویه

$$\tan \psi = \frac{ba'}{oa'} = \frac{ba + aa'}{ox' + x'a'} \quad (18) \quad \text{در مثلث } oa'b \text{ داریم: } \checkmark$$

✓ در رابطه فوق بخش های مختلف به قرار زیر هستند:

$$\begin{cases} \mathbf{aa}' = \mathbf{xx}' = V_t \sin \phi \\ \mathbf{ox}' = V_t \cos \phi \\ \mathbf{x}'\mathbf{a}' = \mathbf{r}_a \mathbf{i}_a \end{cases} \quad (19)$$

حال نشان می دهیم که ba در رابطه (۱۸) برایر با $X_q I_a$ است:

$$\begin{aligned} \Delta abc &\text{ متشابه } \Delta oa'b \Rightarrow \angle cab = \psi = \phi + \delta \\ \Rightarrow ac &= ba \times \cos \angle cab = ba \times \cos \psi = XI_a \times \cos(\delta + \phi) \quad (٢٠) \end{aligned}$$

✓ به دلیل عمود بودن ba بر بردار I_a , می توان ba را از جنس ولتاژ عکس العمل آرمیچر به مقدار XI_a درنظر گرفت. از طرف دیگر داریم:

$$I_q = I_a \cos \psi = I_a \cos(\delta + \phi) \Rightarrow X_q I_q = X_q I_a \cos(\delta + \phi) \quad (21)$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_q \quad , \quad \mathbf{ba} = \mathbf{X}_q \mathbf{I}_a$$

لذا با مقایسه (۲۰) و (۲۱) داریم:

□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته

... الف- دیاگرام برداری در حالت ژنراتوری با بار پس فاز و فرض $r_a \neq 0$

✓ در نتیجه:


$$\tan \psi = \frac{X_q I_a + V_t \sin \varphi}{r_a I_a + V_t \cos \varphi} \quad (22)$$

✓ لذا با محاسبه ψ و داشتن φ زاویه بار δ بدست می آید.

$$\psi = \varphi + \delta \quad (24)$$

❖ تمرین ۱: با استفاده از دیاگرام برداری شکل روبرو، ثابت کنید در حالت ژنراتوری با بار پس فاز داریم:


$$\vec{E}_f = \vec{V}_t + r_a \vec{I}_a + j \vec{I}_d (X_d - X_q) + j \vec{I}_a X_q \quad (25)$$

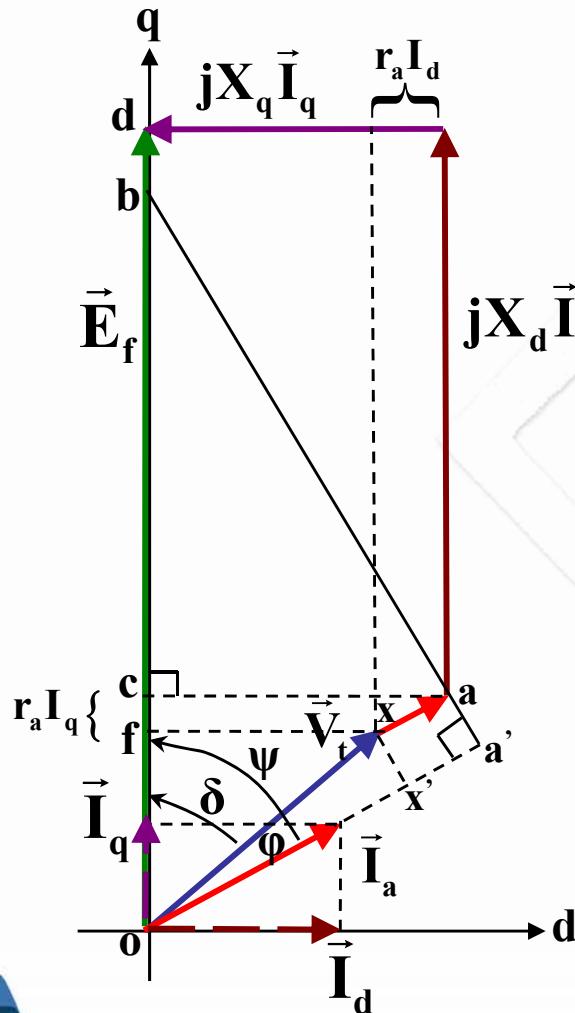

□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته

► ب - دیاگرام برداری در حالت ژنراتوری با بار پیش فاز و فرض $r_a \neq 0$

❖ تمرین ۲: دیاگرام برداری ژنراتور سنکرون با بار پیش فاز رسم نموده و با استفاده از آن ثابت نمائید:

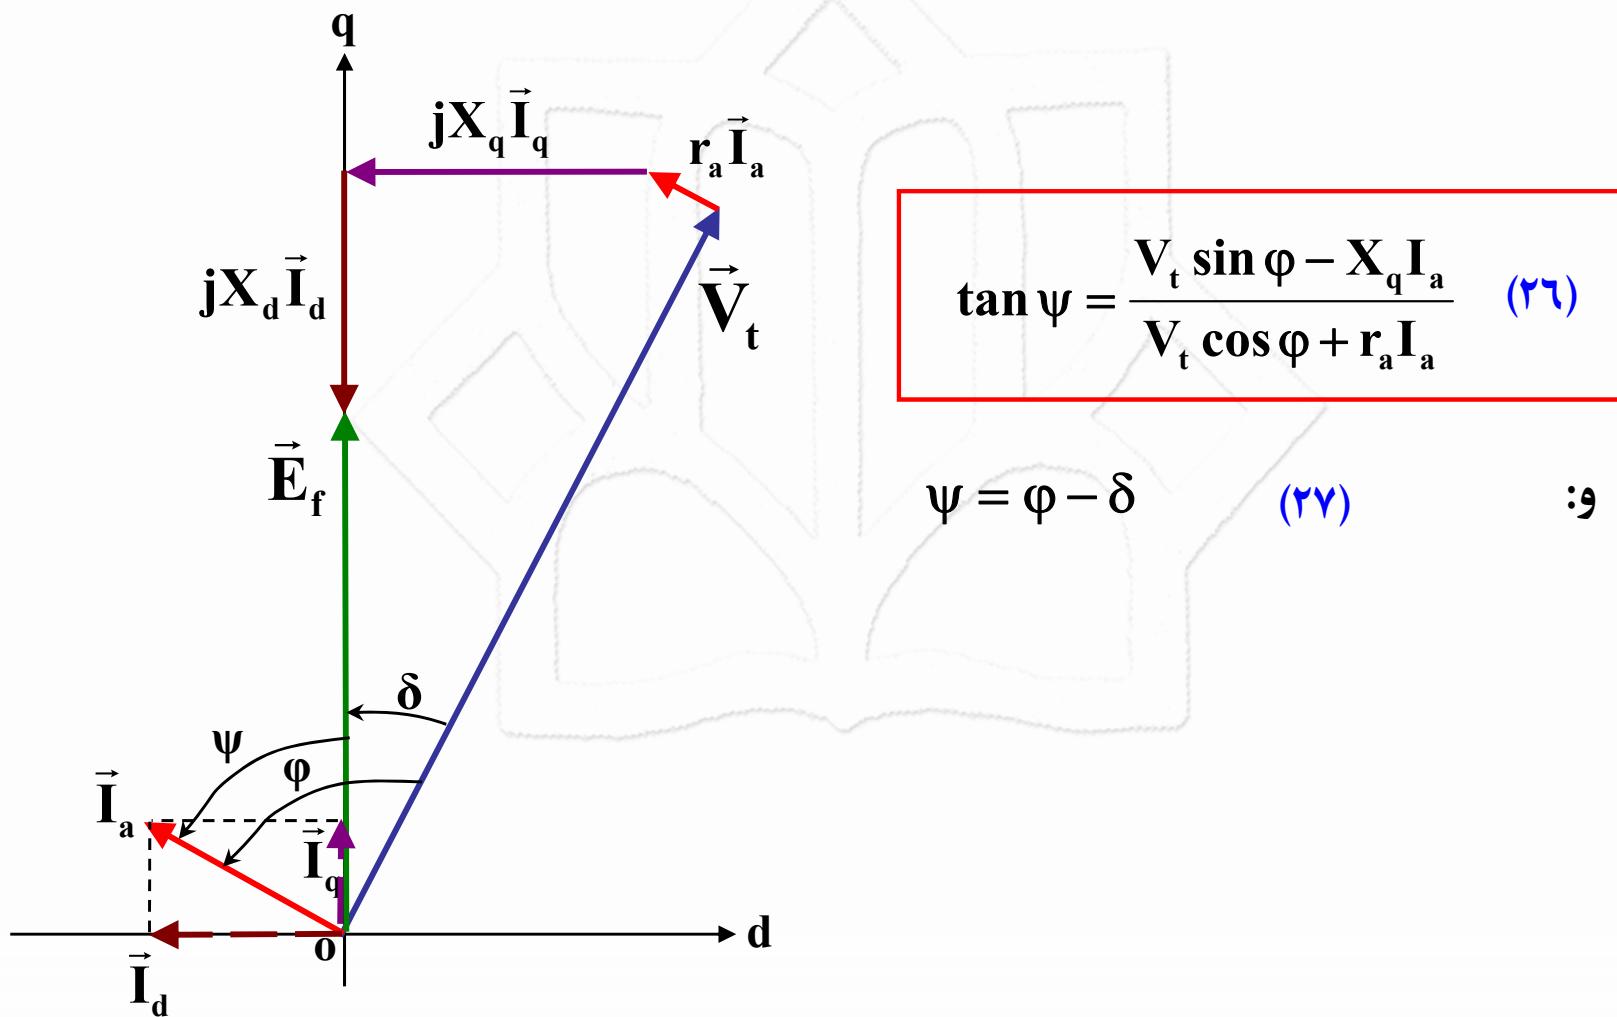


□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته



➢ ج - دیاگرام برداری در حالت **موتوری** با فرض $r_a \neq 0$

❖ تمرین ۳: دیاگرام برداری موتور سنکرون با بارهای پس فاز و پیش فاز را رسم نموده و با استفاده از آن ثابت نماید:

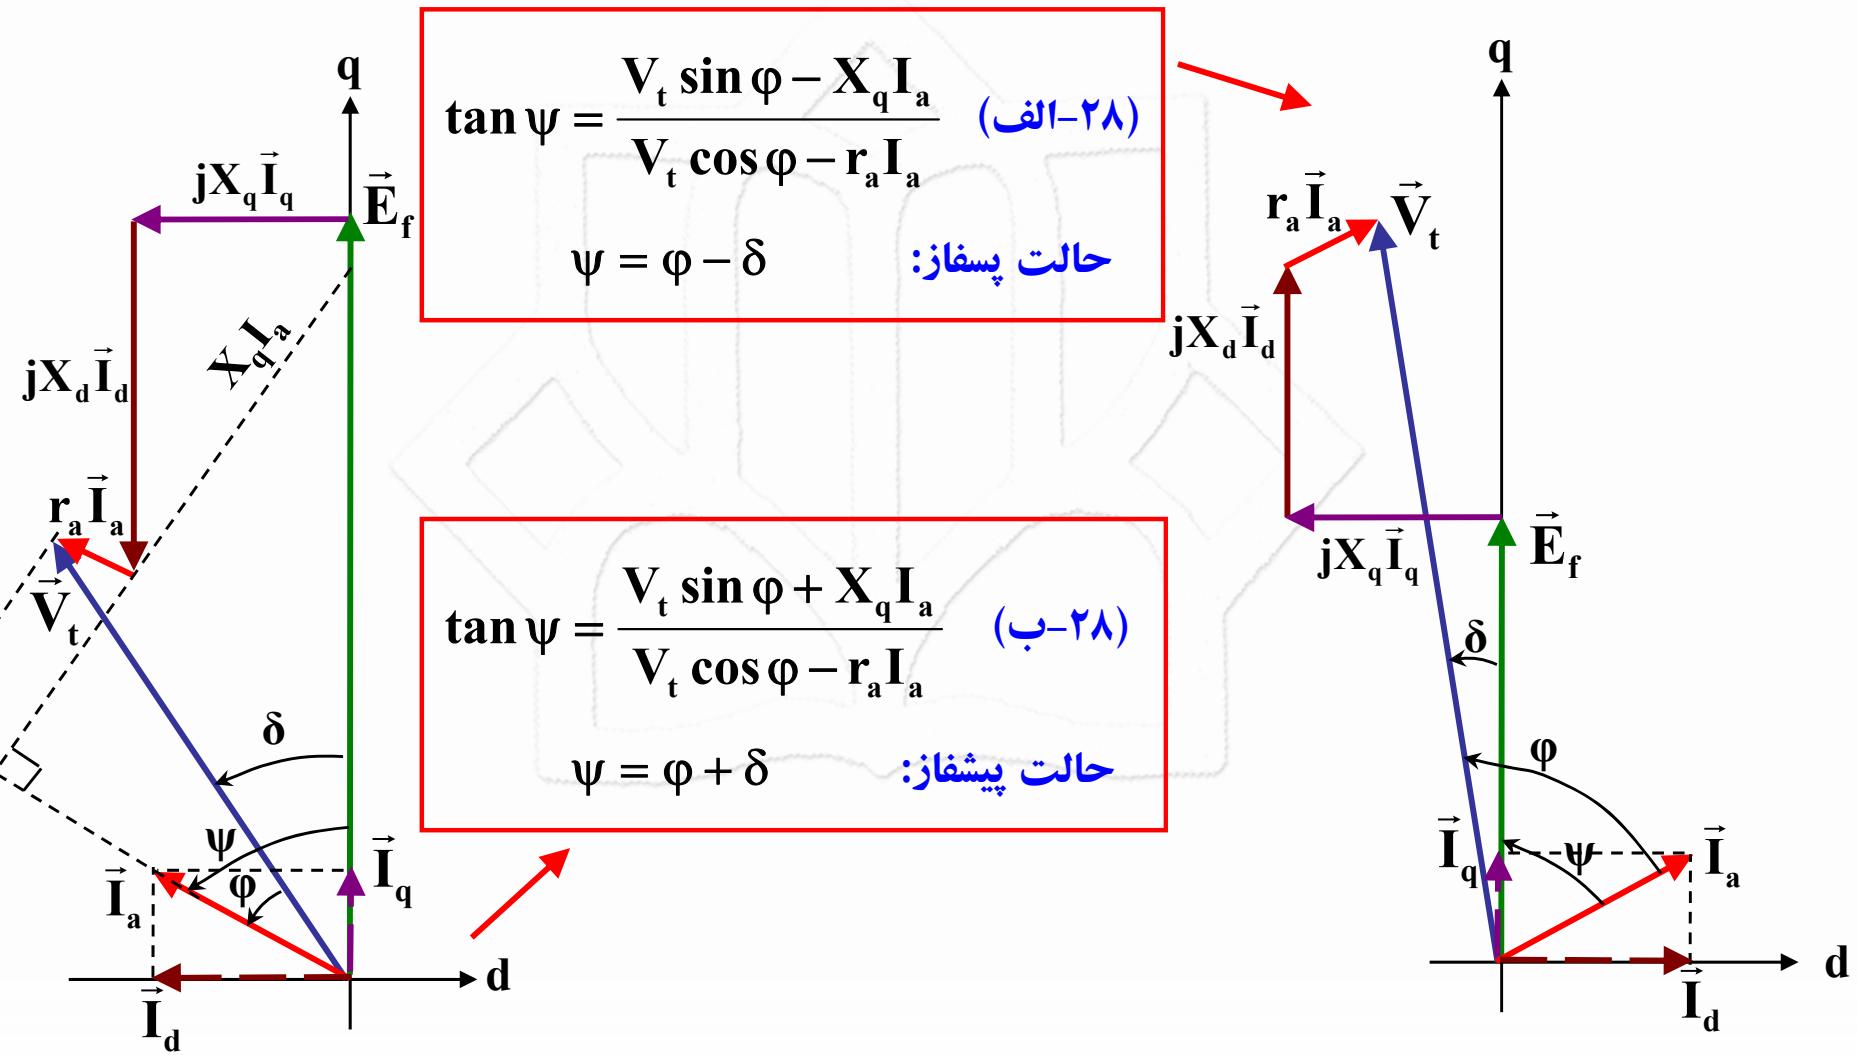

□ دیاگرام برداری ماشین قطب برجسته

► رابطه بین بردارهای نیرو محرکه mmf و شار در ماشین قطب برجسته:

✓ نکته: در ماشین قطب برجسته، نیروی محرکه مغناطیسی و شار مغناطیسی همراستند.

$$\vec{F}_a = \vec{F}_{ad} + \vec{F}_{aq} \quad (29)$$

$$\vec{\Phi}_a = \vec{\Phi}_{ad} + \vec{\Phi}_{aq} \quad (30)$$

مولفه روی محور d شار عکس العمل آرمیچر یعنی Φ_{ad} از مولفه F_{ad} نتیجه می‌شود یعنی:

$$\Phi_{ad} = \frac{F_{ad}}{\mathcal{R}_d} \quad (31)$$

$$\Phi_{aq} = \frac{F_{aq}}{\mathcal{R}_q} \quad (32)$$

$$\frac{F_{aq}}{F_{ad}} \neq \frac{\Phi_{ad}}{\Phi_{aq}} \quad (33)$$

به همین ترتیب:

چون $\mathcal{R}_d \neq \mathcal{R}_q$ است، لذا:

