



دانشگاه کاشان

مبحث پانزدهم:

آرایش‌های خاص ترانسفورماتورهای سه فاز

- اتصال مثلث باز (V-V)
- اتصال اسکات
- ترانسهای سه فاز چند مداره
- اتوترانسفورماتور سه فاز (واریاک)






□ اتصال مثلث باز یا اتصال V شکل

✓ فرض کنید که از یک بانک ترانس شامل سه ترانس تکفاز و بصورت اتصال مثلث-مثلث (Dd) برای تغذیه یک بار سه فاز استفاده می شود.

✓ بعضی مواقع در صورت بروز خطا در یکی از ترانسها، تعمیرات اضطراری و یا عدم نیاز به همه آنها (در صورت کم بودن بار)، یکی از ترانسها می تواند از مدار خارج شود و بانک ترانس بصورت اتصال مثلث باز یا (Vv) با توان کمتر نسبت به حالت Dd بار را تغذیه کند.

✓ در اتصال مثلث باز نیز ولتاژهای خط در ثانویه تشکیل یک سیستم سه فاز متعادل را می دهند.

✓ کاربرد: علاوه بر موارد ذکر شده، در خطوط انتقال و سیستمهای توزیعی که به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفته اند و هنوز بار خط و یا سیستم توزیع زیاد نشده است، می توان از یکی از ترانسها به صورت دوره ای استفاده نمود.

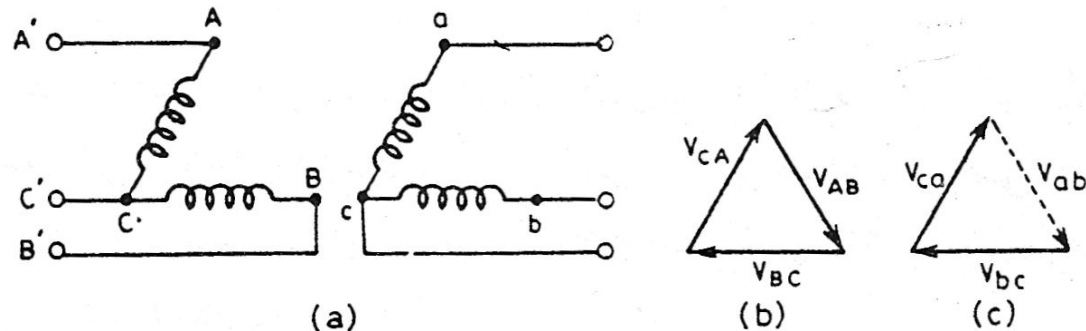



اتصال مثلث باز یا اتصال V شکل □

مقایسه بین دو اتصال Dd و Vv ➤

توان نامی: ➤

$$\begin{cases} V_L = V_{ph} \\ I_L = \sqrt{3} I_{ph} \end{cases} \Rightarrow S = 3V_{ph} I_{ph} = \sqrt{3} V_L I_L \quad (1) \quad \text{❖ در اتصال مثلث - مثلث (Dd):}$$

$$\begin{cases} V_L = V_{ph} \\ I_L = I_{ph} \end{cases} \quad \text{ما} \quad S \neq 2V_{ph} I_{ph} \quad \text{و} \quad S = \sqrt{3} V_{ph} I_{ph} \quad (2) \quad \text{❖ در اتصال مثلث باز (Vv):}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{توان ظاهری اتصال مثلث باز}}{\text{توان ظاهری اتصال مثلث - مثلث}} = \frac{\sqrt{3} V_{ph} I_{ph}}{3 V_{ph} I_{ph}} = 0.577 \quad (3)$$

$$\frac{\text{توان ظاهری واقعی مورد استفاده}}{\text{مجموع توان ظاهری ترانسفورماتورهای نصب شده}} \quad (4)$$

ضریب ارزیابی (ضریب استفاده): ➤

❖ در اتصال مثلث - مثلث (Dd): برابر یک است.


❖ در اتصال Vv: برابر با ۰/۸۶۶ است.

$$= \frac{\sqrt{3} V_{ph} I_{ph}}{2 V_{ph} I_{ph}} = 0.866$$

$$E_{ac} = V_{a'c'} = V_{a'o} + V_{oc'} = V_{a'o} - V_{c'o} \quad (5) \quad \text{ولتاژ فاز ac ثانویه ترانس:}$$

$$E_{cb} = V_{c'b'} = V_{c'o} + V_{ob'} = V_{c'o} - V_{b'o} \quad (6) \quad \text{ولتاژ فاز cb ثانویه ترانس:}$$

$$\begin{cases} I_{ca} = I_a \\ I_{bc} = -I_b \end{cases} \quad (7)$$

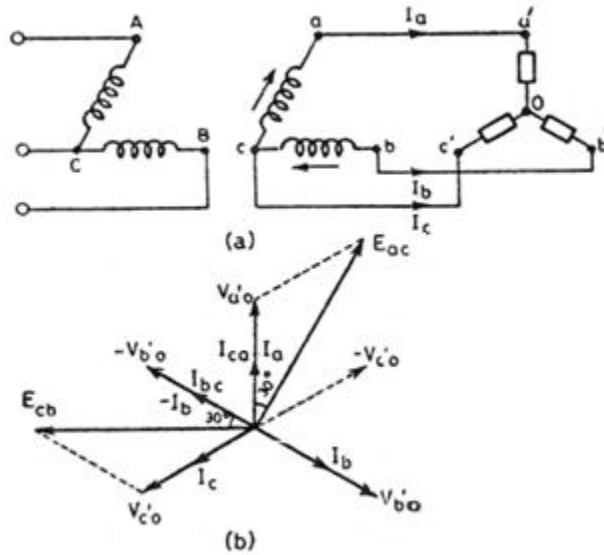

توان تحویلی از ترانسفورماتور به بار سه فاز:

$$P_L = E_{ac} I_{ca} \cos(E_{ac}, I_{ca}) + E_{cb} I_{bc} \cos(E_{cb}, I_{bc}) \quad (8)$$

$$= E_{ac} I_{ca} \cos 30^\circ + E_{cb} I_{bc} \cos 30^\circ \quad (9)$$

$$\begin{cases} E_{ac} = E_{cb} = E \\ I_{ca} = I_{bc} = I \end{cases} \quad (10) \quad \text{چون برای هر فاز:}$$

$$P_L = EI \cos 30^\circ + EI \cos 30^\circ = \sqrt{3} EI \quad (11) \quad \text{لذا:}$$

نتیجه: یکی از ترانسفورماتورها با ضریب توان پیشفاز $\cos 30 = 0.866$ و دیگری با ضریب توان پیشفاز 0.866 کار می کند.



□ اتصال مثلث باز یا اتصال V شکل

➤ محاسبه قدرت تحویلی به بار القایی سه فاز متعادل با اتصال ستاره

$$P_L = E_{ac} I_{ca} \cos(E_{ac}, I_{ca}) + E_{cb} I_{bc} \cos(E_{cb}, I_{bc}) \quad (12)$$

$$= E_{ac} I_{ca} \cos(\theta - 30^\circ) + E_{cb} I_{bc} \cos(\theta + 30^\circ) \quad (13)$$

θ زاویه بار است.

$$= \sqrt{3} EI \cos \theta \quad (14)$$

نتیجه: یکی از ترانسفورماتورها با ضریب توان پسفاز با مقدار $\cos(\theta - 30^\circ)$ و دیگری با ضریب توان پیشفاز $\cos(\theta + 30^\circ)$ کار می کند.

مثال ۱: اگر بار القایی دارای ضریب توان ۰/۸۶۶ باشد:

$$\cos \varphi_1 = \cos(\theta - 30^\circ) = \cos(30^\circ - 30^\circ) = 1$$

$$\cos \varphi_2 = \cos(30^\circ + 30^\circ) = \cos(60^\circ) = 0.5$$


یعنی یکی از ترانسها دو برابر دیگری توان می دهد.

مثال ۲: اگر بار القایی دارای ضریب توان ۰/۵ باشد:

$$\cos \varphi_1 = \cos(60^\circ - 30^\circ) = \cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$$

$$\cos \varphi_2 = \cos(60^\circ + 30^\circ) = \cos(90^\circ) = 0$$

یکی از ترانسها توان نمی دهد و توان بار توسط یکی از ترانسها تامین می شود.

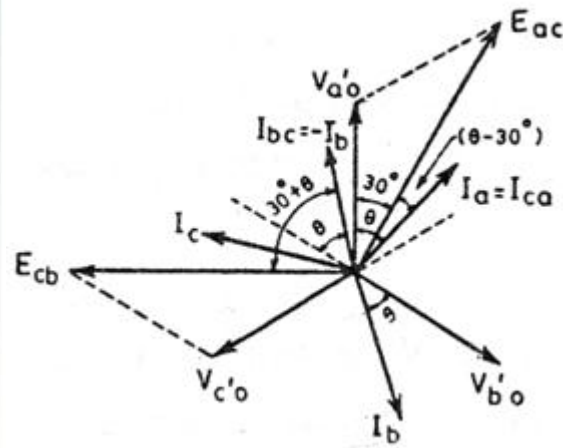


دیگرام برداری اتصال مثلث باز در حالت تحویل
بار القایی متعادل سه فاز با اتصال ستاره




- از این اتصال برای تبدیل برق سه فاز به دو فاز و یا بالعکس استفاده می شود.
- آقای چارلز اسکات این اتصال را در طرح آبشار نیاگارا بکار برد که به افتخار خودش آنرا اتصال اسکات نامیده‌اند.

- ولتاژ سه فاز متقارن توسط منبع abc ایجاد و توسط ترانس اسکات به برق دو فاز تبدیل می شود.
- ولتاژهای موجود در دو سر a_1a_2 و b_1b_2 دو ولتاژ متقارن با اختلاف فاز ۹۰ درجه هستند.

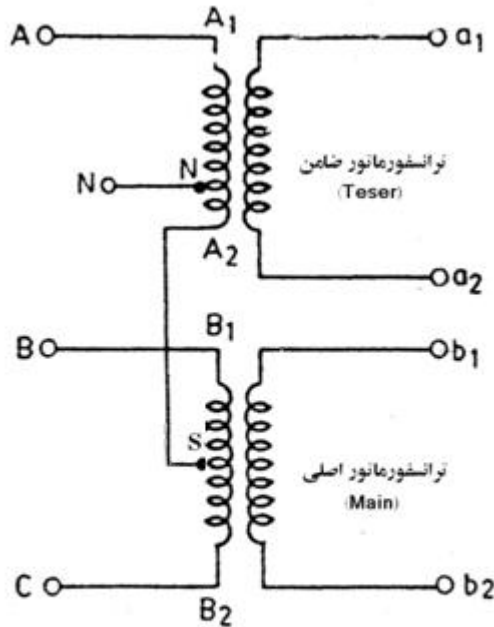



(الف) اتصال اسکات

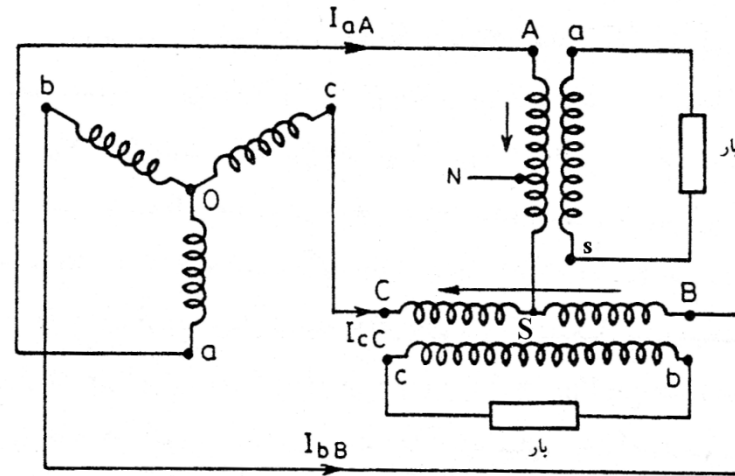

(ب) نمودار شماتیک اتصال اسکات

- نکته: تعداد دور اولیه ترانس ضامن (A_1A_2) برابر با $\frac{\sqrt{3}}{2}$ تعداد دورهای اولیه ترانس اصلی (B_1B_2) است.



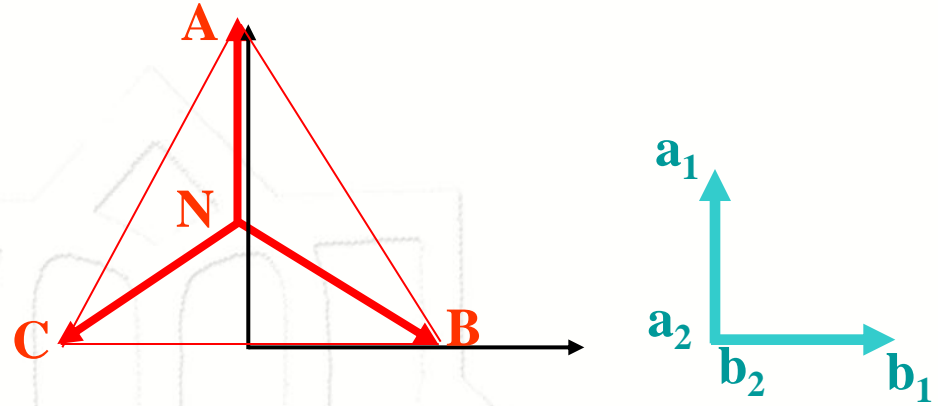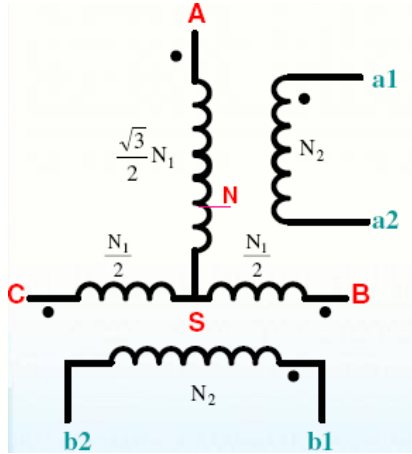

بردارهای ولتاژ در اولیه و ثانویه اتصال اسکات

$$V_{AS} = V_{AB} \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L \quad (15)$$

$$V_{a_1 a_2} = \frac{N_2}{\frac{\sqrt{3}}{2} N_1} V_{AS} = \frac{N_2}{N_1} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} V_L = \frac{N_2}{N_1} V_L \quad (16)$$

$$V_{b_1 b_2} = \frac{N_2}{N_1} V_{BC} = \frac{N_2}{N_1} V_L \quad (17)$$

- در شکل فوق، تعداد دور اولیه ترانس ضامن (AS یا A₁A₂) برابر با $\frac{\sqrt{3}}{2}$ تعداد دورهای اولیه ترانس اصلی (BC یا B₁B₂) است.



□ ترانسهای سه فاز چند مداره

➤ بدست آوردن پارامترهای مدار معادل ترانس

آزمایش اتصال کوتاه

آزمایش مدار باز


از دو آزمایش برای این کار استفاده می شود

در ترانس سه فاز نتایج آزمایشهای بالا ممکن است در حالت اتصال ستاره یا مثلث بدست آمده باشند . ما همیشه با توجه به نوع اتصال مقادیر مربوط به یک فاز را ، بدست می آوریم سپس مطابق روشی که در ترانس تکفاز دنبال می شد به محاسبه پارامترها می پردازیم .




❖ آزمایش مدار باز:

این آزمایش از طرف فشار ضعیف انجام می شود. مدار معادل به شکل زیر در می آید که مقادیر المانهای آنرا می توان بصورت زیر حساب کرد.

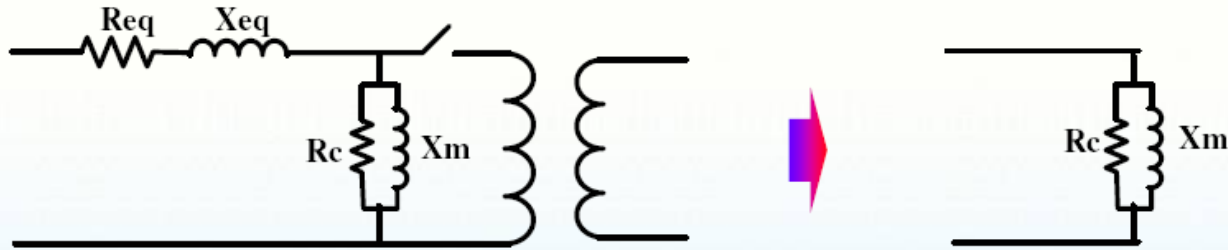

در اینجا از X_{eq} و R_{eq} بخاطر کوچک بودن در برابر X_m و R_c صرف نظر شده است.

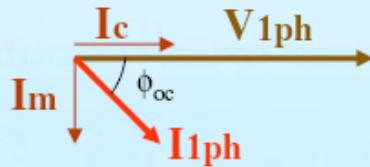

$$I_m = I_{1ph} \sin(\phi_{oc})$$

$$I_c = I_{1ph} \cos(\phi_{oc})$$

$$X_m = \frac{V_{1ph}}{I_m} \quad \text{و} \quad R_c = \frac{V_{1ph}}{I_c}$$




ترانسهای سه فاز چند مداره

بدست آوردن پارامترهای مدار معادل ترانس

❖ آزمایش اتصال کوتاه:


در این آزمایش که از طرف فشار قوی انجام می شود ، مدار معادل به شکل زیر در می آید که مقادیر المانهای آنرا می توان بصورت زیر حساب کرد .

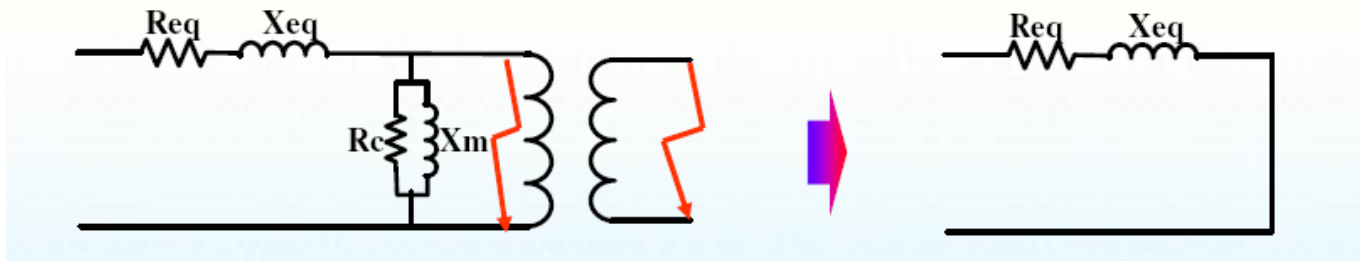

$$R_{eq} = \frac{P_{SC1ph}}{I_{1ph}^2} \quad \text{و} \quad Z_{eq} = \frac{V_{1ph}}{I_{1ph}} \quad \text{و} \quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$$



- ترانسفورماتورهایی که بیش از دو سیم پیچ جداگانه بر روی یک هسته مشترک دارند، ترانسفورماتورهای چند مداره و یا چند سیم پیچه نامند.

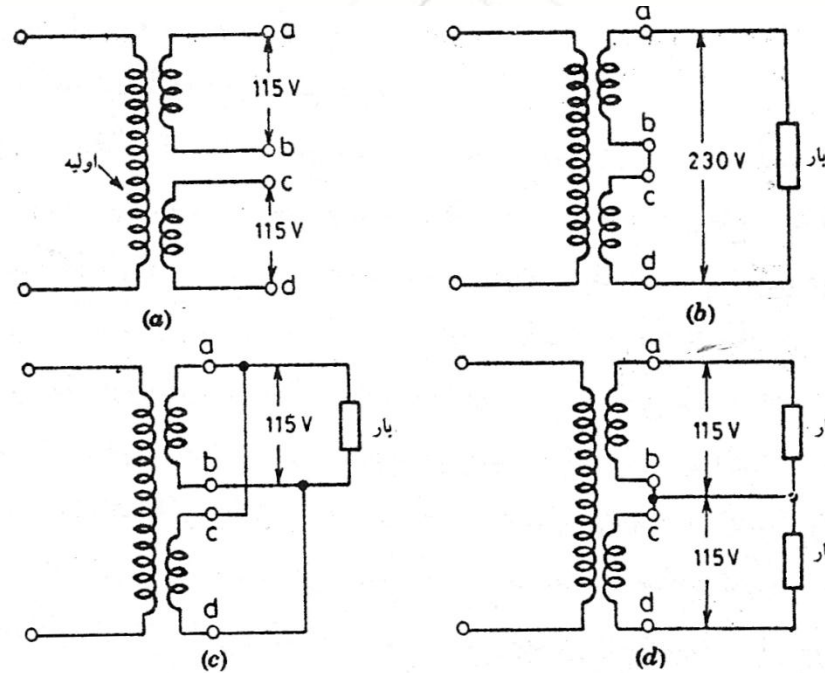

شکل ۷۷-۸: ترانسفورماتورهای چند مداره




دانشگاه کاشان





□ ترانسهای سه فاز چند مداره


➤ فواید ترانسفورماتورهای چند مداره

- ✓ تغذیه دو یا چند بار با ولتاژهای تغذیه متفاوت در ثانویه.
- ✓ اتصال خطوط انتقال با سطح ولتاژهای مختلف توسط یک ترانسفورماتور چند مداره
- ✓ تصحیح ضریب توان یا تنظیم ولتاژ با اتصال خازن ساکن یا سنکرون به یک از سیم پیچ‌های ترانس چند مداره
- ✓ استفاده از ترانسفورماتورهای چند مداره برای تبدیل سه فاز به شش فاز و یا بیشتر

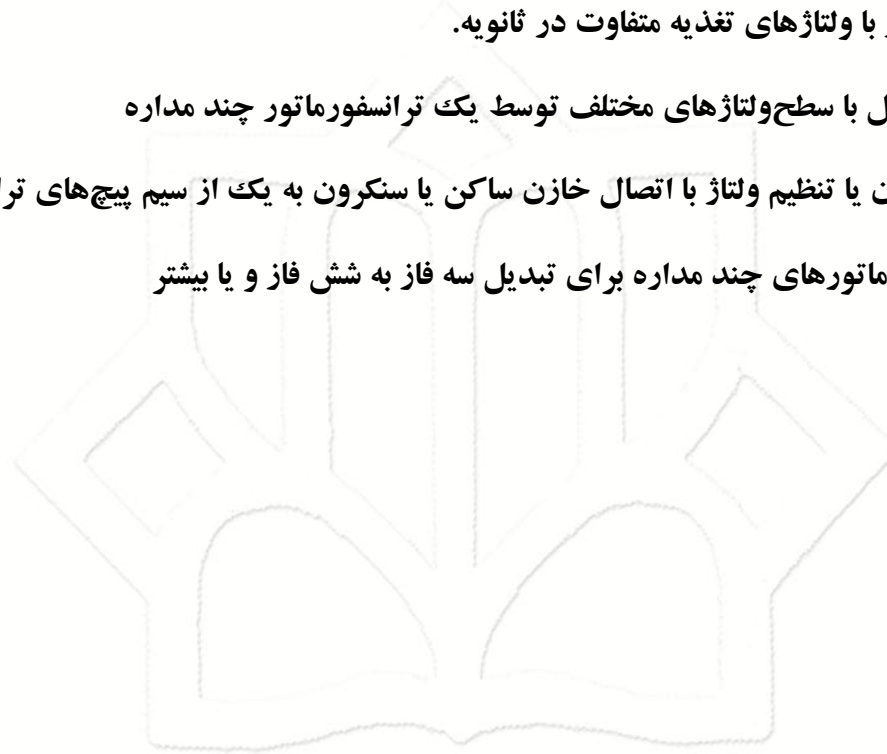

مثلا با سربندی مناسب سیم پیچ های خروجی ترانس سه مداره، می توان برق شش فاز ایجاد نمود.

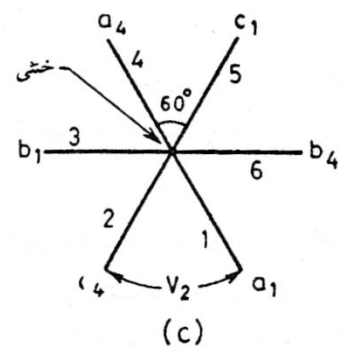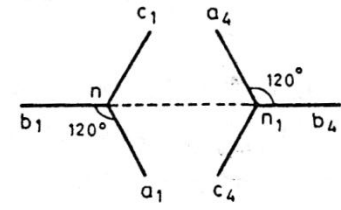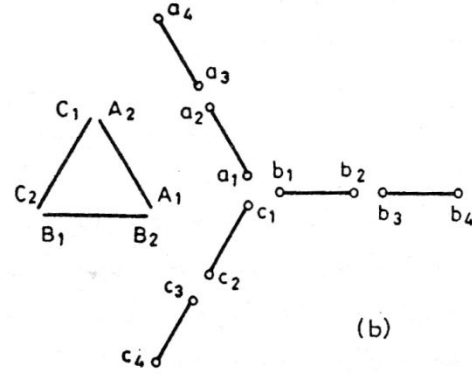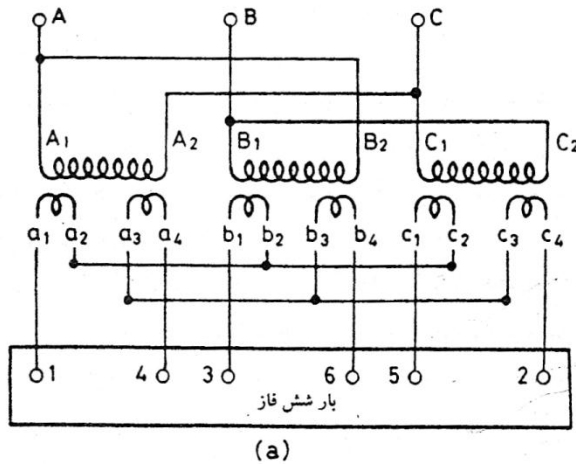

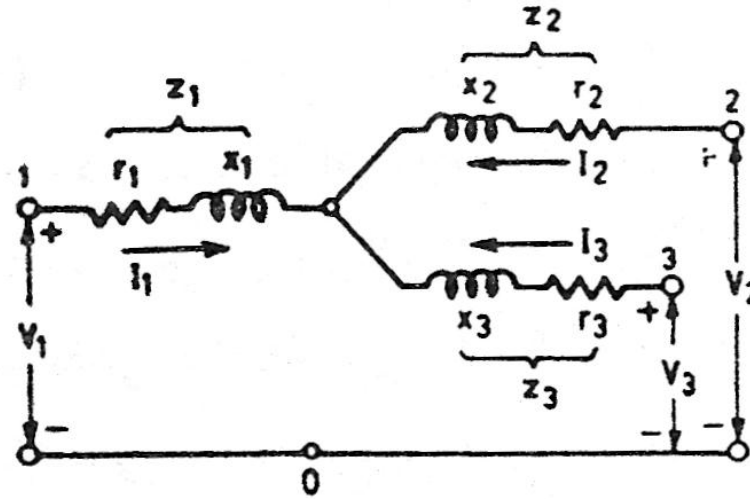

r_1, r_2, r_3

x_1

x_2

x_3

Z_1, Z_2, Z_3

مقاومت سیم پیچ‌های ۱، ۲ و ۳:

راکتانس نشتی معادل سیم پیچ ۱:

راکتانس نشتی معادل سیم پیچ ۲:


راکتانس نشتی معادل سیم پیچ ۳:

امپدانس نشتی معادل هر یک از سیم پیچ‌ها:

❖ آزمایش اتصال کوتاه:

این آزمایش در سه مرحله انجام می شود:

- ۱- ابتدا وسایل اندازه گیری در سیم پیچ اولیه قرار داده شده، ثانویه اتصال کوتاه شده و ثالثیه باز نگهداشته می شود.
- ۲- سپس با حفظ وسایل اندازه گیری در سیم پیچ اولیه، ثالثیه اتصال کوتاه شده و ثانویه باز نگهداشته می شود.
- ۳- سپس با قرار دادن وسایل اندازه گیری در سیم پیچ ثانویه، ثالثیه اتصال کوتاه شده و اولیه باز نگهداشته می شود.

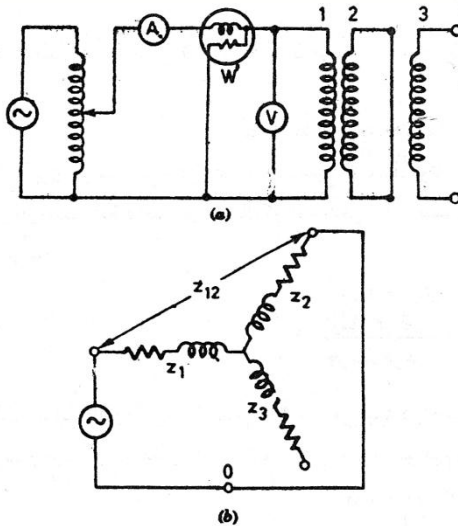

$$\begin{cases} Z_{12} = Z_1 + Z_2 = \frac{V}{I} \\ r_{12} = r_1 + r_2 = \frac{P}{I^2} \\ X_{12} = X_1 + X_2 = \sqrt{Z_{12}^2 - r_{12}^2} \end{cases} \quad \begin{cases} Z_{13} = Z_1 + Z_3 = \frac{V}{I} \\ r_{13} = r_1 + r_3 = \frac{P}{I^2} \\ X_{13} = X_1 + X_3 = \sqrt{Z_{13}^2 - r_{13}^2} \end{cases} \quad \begin{cases} Z_{23} = Z_2 + Z_3 = \frac{V}{I} \\ r_{23} = r_2 + r_3 = \frac{P}{I^2} \\ X_{23} = X_2 + X_3 = \sqrt{Z_{23}^2 - r_{23}^2} \end{cases}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = r_1 + jx_1 = \frac{1}{2}(z_{12} + z_{13} - z_{23}) \\ z_2 = r_2 + jx_2 = \frac{1}{2}(z_{12} + z_{23} - z_{13}) \\ z_3 = r_3 + jx_3 = \frac{1}{2}(z_{13} + z_{23} - z_{12}) \end{cases}$$

شکل ۸-۱: آزمایش اتصال کوتاه روی ترانسفورماتور سه سیم پیچه
(a) نمودار مداري (b) مدار معادل متناظر



❖ آزمایش مدار باز:

- این آزمایش را می توان روی هر یک از سیم پیچ های ترانس سه مداره انجام داد و مقادیر امپدانس مغناطیس کننده و مقاومت تلفات هسته را بدست آورد.

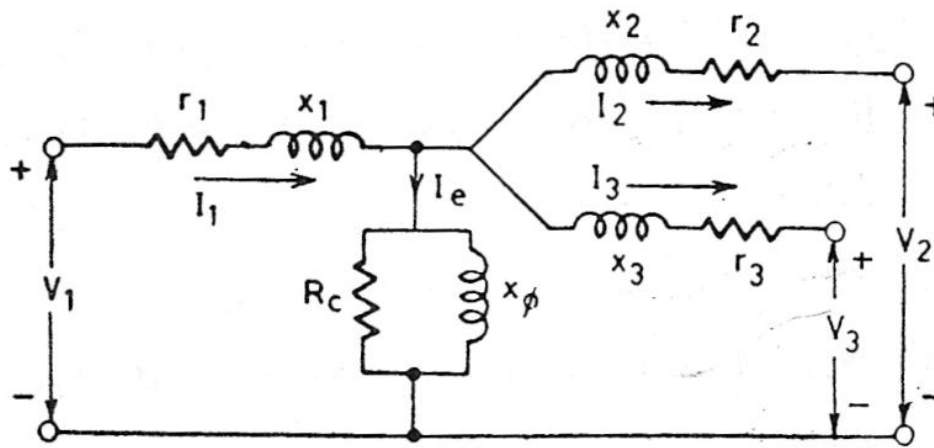


نکته: در ارجاع پارامترها به طرف های مختلف در هر دو آزمایش اتصال کوتاه و مدار باز، حتما نسبت تبدیل لحاظ گردد.


❖ موارد کاربرد:

- ۱- جهت بدست آوردن ولتاژ خروجی قابل تنظیم برای آزمایش مدارها و کاربردهای آزمایشگاهی
- ۲- برای متصل نمودن دو سیستم الکتریکی با ولتاژهای مختلف به یکدیگر
- ۳- به عنوان راه انداز برای موتورهای سنکرون و القایی


❖ نکته: نحوه اتصال در اولیه و ثانویه اتوترانسفورماتور باید یکی باشد یعنی یا باید Yy و یا Dd باشند.

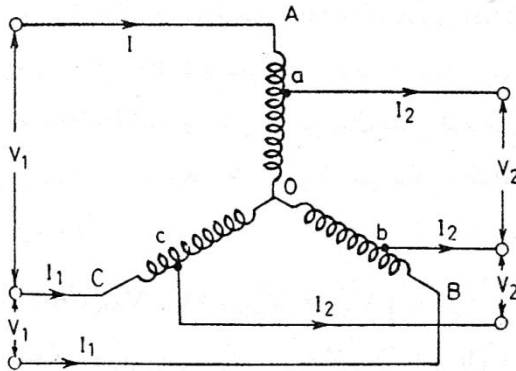

(الف) اتو ترانس با اتصال ستاره

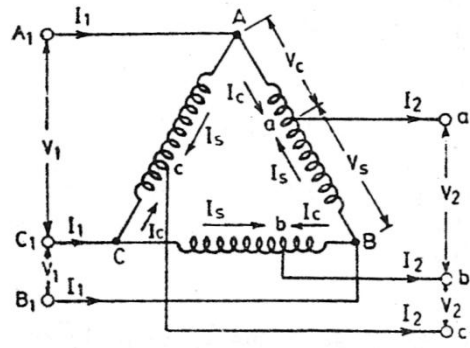

(ب) اتو ترانس با اتصال مثلث

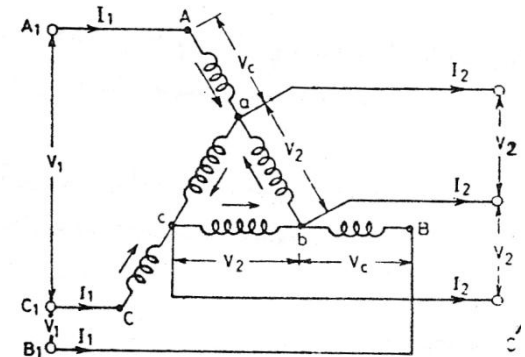

(ج) اتو ترانس با اتصال مثلث گسترده