

فصل اول : اصول طراحی ماشین های الکتریکی

عوامل طراحی

مهندسی به معنی کاربرد اقتصادی اصول علمی برای طرح مسایل عملی

حذف مساله هزینه و دوام ← طرح فاقد ارزش مهندسی

✓ اهمیت کم اثر الکترواستاتیکی (الکتریسیته ساکن) در ماشینهای معمولی به خاطر پایین بودن سطح ولتاژ

✓ در نظر گرفتن اثر مزبور در طراحی مولدهای فشارقوی و ترانسفورماتورها مخصوصاً در محاسبات عایقی

بخش های مختلف ماشین :

 
۱- مدار مغناطیسی یا مسیر شار

۲- مدار الکتریکی یا سیم پیچی

۳- عایق

۴- مدار حرارتی

۵- اجزاء مکانیکی



بررسی کمیتهای مختلف الکتریکی،
مغناطیسی، حرارتی و مکانیکی
در مسایل طراحی ماشین

ایجاد محدودیت در طراحی به خاطر عوامل زیر :

۱- اشباع : منجر به افزایش تحریک و افت آهن

۲- افزایش درجه حرارت : آسیب رساندن به عایق ماشین و کاهش عمر ماشین

۳- عایق بندی : شکست عایق به خاطر شدت میدان الکتریکی زیاد

محافظت عایق در برابر خطرات مکانیکی و حرارتی

۴- بازده : استفاده از مواد بیشتر برای طراحی یک ماشین پربازده

که منجر به افزایش هزینه ساخت

- ۵- طرح مکانیکی : مواجه شدن اجزاء ماشین با تنش های مکانیکی
بخصوص در ماشین های سرعت زیاد
- ۶- کموتاسیون : محدود شدن توان خروجی به خاطر کموتاسیون
در ماشینهای کموتاتوری
- ۷- ضریب توان : افزایش جریان در ضریب توان کم برای یک قدرت معین

۱-۲- اصول طراحی

- ✓ وابستگی طراحی ماشین به تجربیات به دست آمده در این زمینه
به خصوص برای طراحی عایق بندی، تهویه و اجزاء مکانیکی
- ✓ تغییر مقادیر استفاده شده برای رسیدن به یک طرح
رضایت بخش (تکرار مراحل طراحی)
- ✓ امکان طراحی مدارهای الکتریکی و مغناطیسی براساس قوانین علمی


۱-۲-۱- قانون القای فارادی

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

القاء ولتاژ درون یک حلقه با عبور شار متغیر با زمان :

✓ تحقق شار متغیر با تغییر زمانی شار یک پیچک ساکن یا حرکت یک پیچک ساکن درون شار ثابت یا هردو

✓ علامت منفی به خاطر قانون لنز

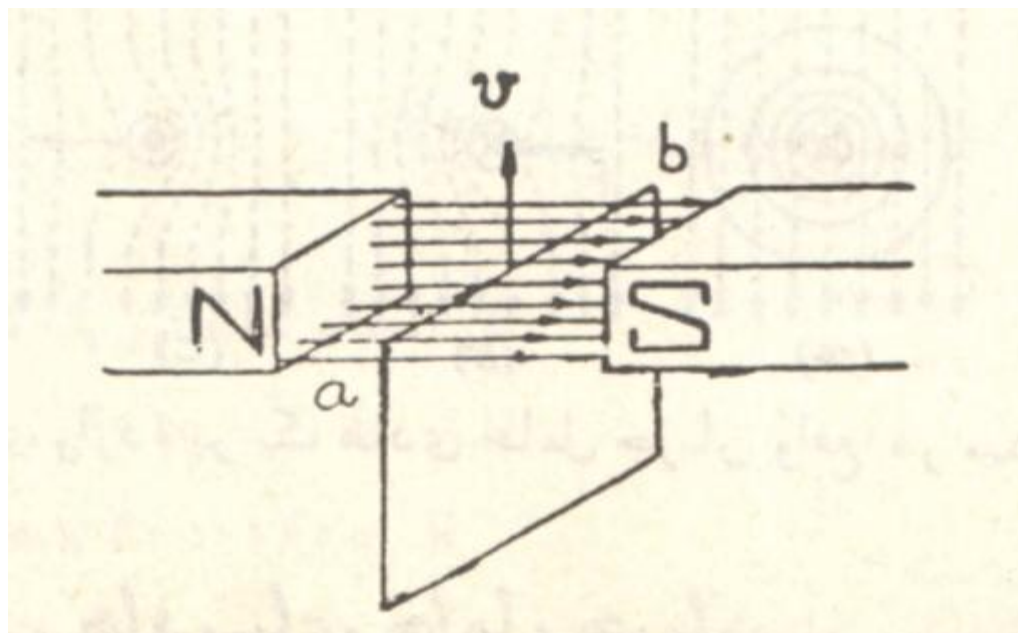

نیروی محرکه الکتریکی القایی در یک هادی متحرک درون میدان مغناطیسی

ولتاژ القایی در هادی متحرک درون میدان مغناطیسی :


$$e = (V \times B).l$$

V : بردار سرعت ، B : بردار چگالی شار ، l : بردار طول

۱-۲-۲- قانون بیوساوار

$$F = i(l \times B)$$

i : دامنه جریان ، B : بردار چگالی شار ، l : بردار طول

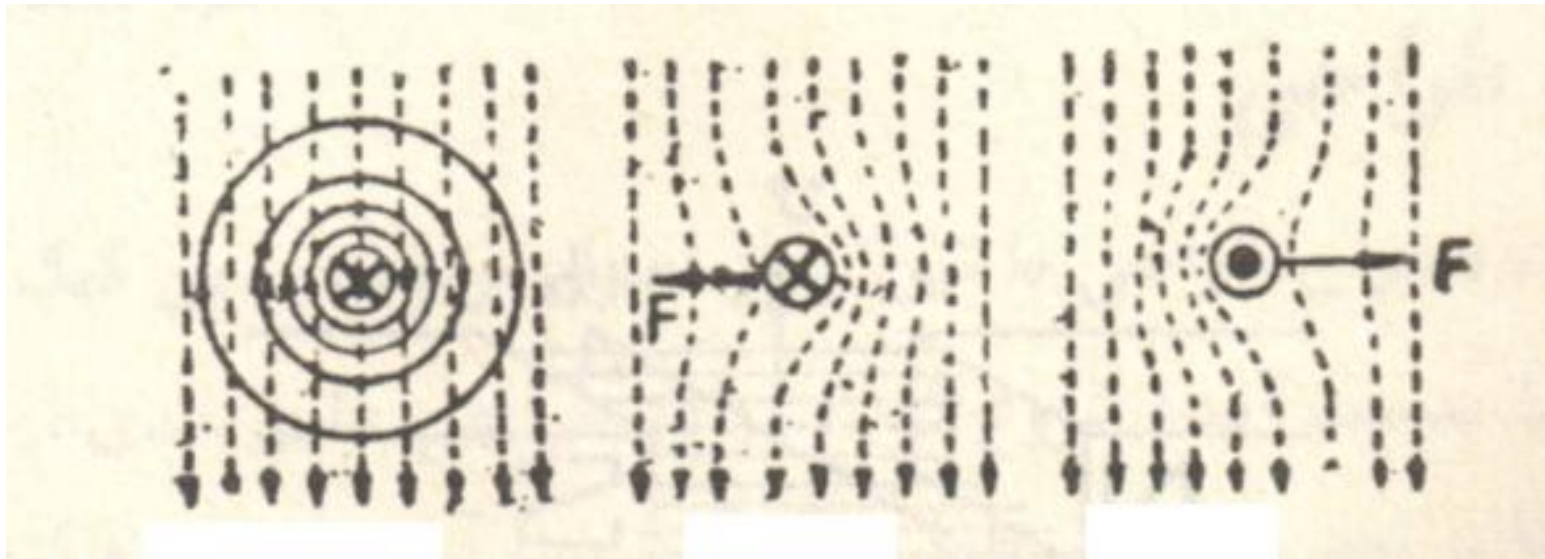


نیروی وارده بر یک هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی

۱-۳-۱- نیروی بین هادی های حامل جریان

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{I}{2\pi D}$$

$$F = Bil = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi D} I_2 \times 1$$
$$= \frac{\mu_0}{2\pi D} I_1 I_2$$

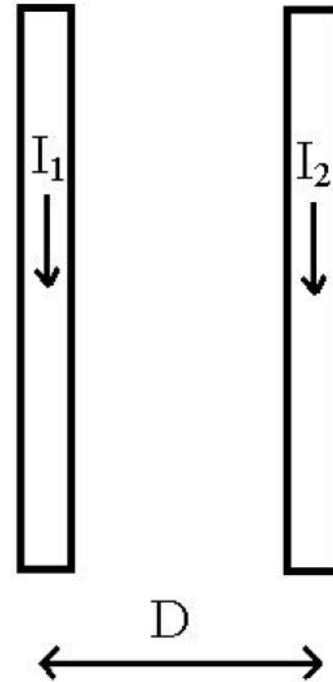

نیرو از نوع دافعه در صورت هم جهت بودن جریانها و از نوع جاذبه برای جریانهای در خلاف جهت یکدیگر

مثال ۱-۱- یک هادی به طول 50 cm حامل جریان 100 A می باشد و عمود بر میدان مغناطیسی به چگالی شار 0.8 T قرار گرفته است. مطلوب است محاسبه :

۱- نیروی مکانیکی اعمال شده

۲- قدرت لازم برای چرخش هادی با سرعت 40 m/s

۳- نیروی محرکه الکتریکی تولیدی در هادی

۴- قدرت الکتریکی تولیدی

$$F = B i l = 0.8 \times 100 \times 0.5 = 40 \text{ N}$$

نیروی مکانیکی :

$$P = F \times v = 40 \times 40 = 1600 \text{ W}$$

قدرت مکانیکی :

$$e = B l v = 0.8 \times 0.5 \times 40 = 16 \text{ V}$$

ولتاژ تولیدی :

$$P_e = e \times i = 16 \times 100 = 1600 \text{ W}$$

قدرت الکتریکی :

فصل دوم : مواد

۱-۲- مواد هادی :

- ✓ مواد با هدایت بالا برای ساختن انواع سیم پیچی ها و شبکه های انتقال انرژی
- ✓ مواد با مقاومت زیاد برای وسایل پرمقاومت و گرم کننده

۲-۲- مواد با هدایت بالا :

مشخصات مواد با هدایت بالا :

- حداکثر رسانایی ممکن (حداقل مقاومت)
- حداقل ضریب ازدیاد مقاومت حرارتی
- مقاومت مکانیکی مناسب (مقاومت کششی و قابلیت انعطاف)
- قابلیت نورد شدن برای ساخت سیم های کم مقطع
- قابلیت جوشکاری و لحیم کاری
- مقاومت در برابر فساد و زوال

تغییر مشخصات مزبور با هدف طرح

برای مثال اهمیت کمتر مقاومت کششی و نیاز به مقاومت مکانیکی بالا و قابلیت انعطاف خوب در ساخت سیم پیچ ماشین الکتریکی با حداقل مقاومت الکتریکی

۲-۱-۱- مس

پراستفاده ترین هادی الکتریکی

مشخصات :

- هدایت الکتریکی بالا
- مشخصات مکانیکی عالی
- مصون از اکسیداسیون و فساد با شرط بازنگری و نگهداری
- قابلیت نورد و کشش به خاطر خاصیت چکش خواری و نرم بودن آن
- قابلیت لحیم کاری به سادگی

مورد استعمال زیاد به دلایل اقتصاد مهندسی

	Unit	Aluminum (Al)	Copper (Cu)
چگالی (جرم مخصوص)	gr/cm ³	2.7	8.94
نقطه ذوب	°C	657	1083
هدایت حرارتی	W/m ³ /°C	200	350
مقاومت مخصوص	Ω/m/mm ²	0.0287	0.01724
ضریب ازیاد حرارتی مقاومت	Ω/°C	0.035	0.00393

نرم تر از مس ← امکان نورد به صورت ورق های نازک

عدم امکان ساخت سیم های نازک به دلیل استقامت مکانیکی کم

امکان جایگزینی آلومینیم بجای مس با یکسان سازی مقاومت الکتریکی آنها :

مقاومت مخصوص آلومینیم $6/1$ برابر مس ← افزایش سطح مقطع آلومینیم به میزان 60%
جرم مخصوص مس $2/3$ برابر آلومینیم ← وزن آلومینیم 48% مس

مساله محدودیت فضای سیم پیچی برای هادی آلومینیمی به عنوان یک اشکال

پذیرش آلومینیم ← کاهش هزینه در ترانسفورماتور های کوچک
ولی افزایش ابعاد و هزینه در ترانسهای بزرگ

ساخت ظروف ترانس به خاطر سبکی آلومینیم

مورد استفاده زیاد آلومینیم در ساخت رتور قفس سنجابی

✓ اکسیدشدن سریع آلومینیم در شرایط عادی و تشکیل لایه Al_2O_3 روی آن
✓ جلوگیری از اکسیدشدن بیشتر به خاطر لایه مزبور

✓ کاربرد لحیم های آهنی ماوراء یونی برای آلومینیم به خاطر غیرعملی بودن
استفاده از روش های معمولی لحیم کاری به دلیل نقطه ذوب بالای
آلومینیم (۲۰۰۰ درجه سانتی گراد) و سرعت زیاد اکسید شدن آن

۲-۲-۳- آهن و فولاد

✓ کاربرد آلیاژهای فولاد با کرم و آلومینیم در ساخت رئوستای راه انداز جایی که
سبکی ، استقامت مکانیکی و انتقال حرارت دارای اهمیت است

✓ استفاده از آهن ریخته ای در سیم های مقاومت راه انداز موتورهای بزرگ

۲-۲-۴- آلیاژهای مس

۱- برنز (مفرغ) : ترکیب مس با قلع ، کادیم یا برلیم
مقاومت مکانیکی بالا ولی مقاومت مخصوص زیاد

الف- مس با برلیم

افزودن 1-2.5% برلیم به مس ← آلیاژ محکم برای نورد

کاربرد : فنرهای حامل جریان ، کنتاکتهای لغزان ، تیغه های کلیدهای چاقویی
ب- مس با کادیم

افزودن 1.1% کادیم به مس ← امکان ساخت سیم های سخت تر ،
محکمتر دارای مقاومت کششی بیشتر

۲- برنج : شامل 66% مس و 34% روی

مقاومت مکانیکی و سائیدگی بزرگتر نسبت به مس

هدایت کمتر

قابلیت کشش ، جوشکاری و لحیم کاری بهتر

۲-۳- مواد با مقاومت مخصوص بالا

✓ کاربرد در تبدیل انرژی الکتریکی به حرارتی

✓ آلیاژ مواد مختلف : نیکل ، نقره و آهن

۱- مواد به کاررفته در دستگاههای اندازه گیری ظریف و دقیق و مقاومت های استاندارد و جعبه مقاومت مشخصه های اصلی این مواد :

- داشتن حداقل ضریب تغییر مقاومت در اثر درجه حرارت
- پایین بودن ضریب نیروی محرکه الکتروحرارتی و در نتیجه کاهش خطا در اندازه گیری
- اهمیت کمتر هزینه در ساخت این مواد

مگناین به عنوان مهمترین ماده مورد استفاده برای این منظور :

86% مس 12% منگنز 2% نیکل

۲- مواد مورد استفاده برای رئوستا

مشخصات اصلی این مواد :

□ اهمیت زیاد هزینه به دلیل حجم بالای مواد مصرفی

□ تحمل درجه حرارت بالا

□ اهمیت کم ضریب نیروی محرکه الکتروحرارتی

کنستانتان به عنوان مهمترین آلیاژ این دسته

60-65% مس 35-40% نیکل مقدار کمی آهن یا ماده مغناطیسی

۳- مواد مورد استفاده در وسایل حرارتی

✓ تحمل درجه حرارت بسیار بالا ← کاربرد در کوره های الکتریکی و وسایل حرارتی

✓ داشتن نقطه ذوب بالا و ضد فساد و زوال

✓ کاربرد طلای سفید بخاطر نقطه ذوب بالا در کوره های الکتریکی آزمایشگاهی

✓ نیکروم : آلیاژ نیکل ، کرم و آهن

تحمل درجه حرارت بالا به دلیل وجود کرم

۲-۴- مواد کربنی (زغالی)

هدایت مخصوص کمتر کربن نسبت به فلزات کاربرد در ساخت جاروبکهای ماشینهای الکتریکی (اغلب گرافیتی)

بزرگتر کردن ابعاد بلور در گرافیت با اعمال حرارت
 ← بالا رفتن هدایت الکتریکی جاروها و کاهش سختی
 لزوم داشتن سطحی صاف در جاروها به خاطر جلوگیری از سائیده شدن

نوع جارو	سختی Kg/mm ²	مقاومت مخصوص Ω/m/mm ²	سرعت محیطی = 25 m/s چگالی جریان = 20 A/cm ² فشار = 800 Kg/m ²		
			افت ولتاژ تماسی	فرسایش در ۲۰ ساعت به mm	حداکثر اصطکاک
گرافیت	8 - 22	8 - 28	0.6 - 1.8	0.4 - 0.5	0.23 - 0.3
الکتروگرافیت	3 - 50	6 - 50	1.1 - 2.5	0.4 - 0.6	0.23 - 0.3
کربن گرافیت	18 - 42	40 - 57	1.5 - 2.5	0.1	0.3
مس گرافیت	4 - 25	0.03 - 15	0.1 - 2.2	0.15 - 0.8	0.2 - 0.26

مشخصات انواع جاروهای کربنی

عدم استفاده از آهن به عنوان مدار مغناطیسی ← پایین بودن چگالی شار (0.1 T)

کم بودن نیرو یا گشتاور تولیدی در واحد حجم ماشین ←

نیاز به برقراری جریان بزرگ در هادی برای تولید میدان مغناطیسی قوی

روش های مختلف تولید جریان بزرگ :

❖ انتخاب هادی با سطح مقطع بزرگ با استفاده از چگالی جریان کوچک

بزرگ شدن ابعاد ماشین ←

❖ انتخاب هادی با سطح مقطع کوچک با استفاده از چگالی جریان بزرگ

افزایش مقاومت سیم و تلفات مسی و بالارفتن درجه حرارت ←

مواد فوق هادی : مواد با مقاومت مخصوص قابل اغماض
 درجه حرارت انتقالی : درجه حرارت تبدیل فلز به فوق هادی

فلزات هادی خوب در درجه حرارت دارای خواص بد فوق هادی (مس ، طلا و نقره)
 فلزات هادی بد در درجه حرارت دارای خواص خوب فوق هادی

درجه های انتقالی مواد مختلف

فلزات	درجه حرارت انتقالی (°K)	ترکیبات	درجه حرارت انتقالی (°K)
آلومینیوم	1.18	Pb ₂ Au	7
کادمیوم	0.52	<u>SnSb</u>	3.9
ایندیوم	3.41	Cu ₂ S	1.6
سرب	7.19	<u>MoN</u>	12
جیوه	4.15	<u>ZrC</u>	2.4
قلع	3.72		
اورانیوم	0.8		
روی	0.86		

✓ از بین رفتن خاصیت فوق هادی در حضور میدان مغناطیسی قوی
(میدان مغناطیسی بحرانی) یا چگالی جریان بالا (چگالی جریان بحرانی)

✓ پایین آمدن میدان مغناطیسی بحرانی و چگالی جریان بحرانی با افزایش دما

✓ برگشتنی بودن انتقال از حالت فوق هادی به هادی

✓ امکان انتخاب چگالی جریان زیادتر با معرفی مواد فوق هادی

ساخت ماشین با ابعاد کوچکتر در زیر درجه حرارت انتقالی ←

✓ تولید چگالی شار 10 T یا بیشتر با استفاده از سیم پیچی های
فوق هادی خنک شونده به طور فوق العاده ای

✓ کوچکتر شدن ابعاد ماشین ها با پیشرفت فوق هادی ها

۲-۶- مواد مغناطیس

- مواد فرومغناطیس : دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی خیلی بزرگتر از واحد
- مواد غیرمغناطیسی : دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی کمی بزرگتر از واحد
- مواد ضدمغناطیسی : دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی کمی کمتر از واحد

✓ وابستگی ضریب نفوذپذیری مغناطیسی به نیروی مغناطیس کنندگی در مواد فرومغناطیس و مستقل بودن آن در مواد غیرمغناطیسی و ضدمغناطیسی

قرار گرفتن ماده فرومغناطیس درون میدان مغناطیسی
← اعوجاج قابل ملاحظه میدان و تولید نیروی زیاد

✓ مواد فرومغناطیس : آهن، نیکل و کبالت و آلیاژهای آنها

۲-۷- انواع مواد مغناطیسی

- ۱- مواد مغناطیسی نرم
- ۲- مواد مغناطیسی سخت

❖ مواد مغناطیسی نرم : دارای حلقه هیستریزیس باریک ← تلفات هیستریزیس پایین

کاربرد : استفاده در میدانهای متناوب ، ساختمان ماشینهای الکتریکی ، ترانسفورماتورها و ...

❖ مواد مغناطیسی سخت : دارای حلقه پسماند پهن

کاربرد در ماشینهای الکتریکی با قدرت کم و وسائلی که به آهنربا نیاز دارند

۲-۸- مواد مغناطیسی نرم

- ✓ مواد هسته یکپارچه
- ✓ ورقها و نوارهای آهن
- ✓ آلیاژهای مخصوص

۲-۸-۱- مواد هسته یکپارچه

کاربرد در اجزاء مدارهای مغناطیسی حاوی شار دائمی : رله ها و بدنه قطبهای ماشین DC

مواد اصلی : آهن نرم، ورق فولاد، فولاد ریخته ای، آهن ریخته ای و فروکبالت

۱- آهن، فولاد کم کربن و فولاد سیلیسیم دار

✓ بالا رفتن شدید نیروی محرکه مغناطیسی مخالف به خاطر وجود کربن
افزایش تلفات هیستریزیس ←

✓ افزایش اندازه دانه ها در بلور به خاطر وجود اکسیژن در آهن سیلیسیم
اصلاح خاصیت نرمی مغناطیسی ←

✓ مقاومت مخصوص پایین در فولاد کم کربن
افزایش تلفات فوکو در تحریک جریان متناوب ←

۲- آهن ریخته ای

□ دارای ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نسبی پایین

□ کاربرد در بدنه ماشین وقتی قیمت و وزن ماشین اهمیت کمتری دارد

۳- فولاد ریخته ای

کاربرد در بخش هایی از مدار مغناطیسی حاوی شار دائم نیازمند استقامت مکانیکی بالا

کربن 4% سیلیسیم 0.2% منگنز 2.5% فسفر 0.08% گوگرد 0.05%

✓ دارابودن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بالا در مقادیر بالای چگالی شار

✓ چگالی شار اشباع 10% بالاتر از آهن خالص

 
✓ کاربرد در کفش قطبها حاوی چگالی شار زیاد

۲-۸-۲- ورق فولاد

۱- فولاد جهت دار شده

✓ اضافه کردن سیلیسیم

کاهش تلفات پسماند




افزایش مقاومت مخصوص و در نتیجه کاهش تلفات جریان گردابی

✓ مقدار مرسوم سیلیسیم در فولاد 0.2 - 4.5%

✓ ترد و شکننده شدن فولاد دارای سیلیسیم بیشتر از 5%

استفاده از قسمت‌های آهنی در
چگالی شار بالا

 بیشتر شدن نسبت توان خروجی به وزن



مواد مغناطیسی بکاررفته بایستی دارای
چگالی شار اشباع بالاتری باشند

وجود سیلیسیم عیب است

✓ استفاده از فولاد کم سیلیسیم دار در ماشینهای گردان

✓ کم اهمیت بودن تلفات آهن
در ماشینهای کوچک

استفاده از مواد با 0.5% سیلیسیم

✓ نیاز به حداکثر بازده در
مولدهای توربینی

استفاده از ورق آهن پرسیلیسیم
به منظور کاهش تلفات آهن

۲- ورق فولاد نورد شده سرد با دانه های جهت یابی شده

- ✓ اختصاص سهم بزرگی از نیروی محرکه مغناطیسی در یک ماشین گردان به فاصله هوایی
- ✓ بزرگ شدن نیروی محرکه مغناطیسی برای قسمت های آهنی در صورت به اشباع رفتن آهن

← نیاز به چگالی شار بالا برای کوچک کردن ابعاد ماشین

- ✓ انتخاب ماده ای خاص برای قسمت های آهنی برای داشتن چگالی شار بالا بدون نیاز به نیروی محرکه مغناطیسی بزرگ

شکل گرفتن بلورها به صورت نامنظم
در ورقهای نورد شده گرم ← کم بودن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی

- ✓ مقدم بودن جهت نورد شدن ماده به طور مغناطیسی بر دیگر جهات

← شکل گرفتن ورق فولاد نورد شده سرد با دانه های جهت داده شده

✓ مناسب برای استفاده در ترانسفورماتورها و مولدهای توربینی بزرگ

✓ هزینه بالاتر فولاد نورد شده سرد

۲-۸-۳- آلیاژهای مخصوص

✓ استفاده از آلیاژهای مخصوص برای داشتن چگالی شار بالا در میدانهای ضعیف

۱- مومتال : 76% نیکل ، 4% مولیبدن ، مس ، آهن و منگنز

✓ دارای مقاومت مخصوص الکتریکی بالا ← تلفات جریان گردابی کم

۲- پرمالوی : (Permalloy)

الف - پرمالوی پر نیکل (بالای 80% نیکل)

□ دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی حداکثر بالا و مقاومت مخصوص بالا

□ کاربرد در تقویت کننده های مغناطیسی ، ترانسفورماتورهای جریان ضعیف

ب- پرمالوی کم نیکل (38-50% نیکل) به اضافه منگنز ، سیلیکن و کرم

- کمتر بودن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی آن نسبت به پرمالوی پرنیکل
- بیشتر بودن مقاومت مخصوص
- کاربرد در هسته های ترانسفورماتورها و پیچکهای القایی

۳- سوپرمالوی

- ✓ آلیاژ آهن ، نیکل ، مس و مولیبدن
- ✓ دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی ابتدایی بالا

۴- پرمیندار

- ✓ آلیاژ آهن ، نیکل و کبالت
- ✓ دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی مستقل از شدت میدان مغناطیسی
- ✓ هزینه بالا و پیچیدگی فرآیند ساخت

۵- پرمندور (Permendur)

49% کبالت 2% واندیم 49% آهن

✓ کاربرد در هسته های نیازمند تولید چگالی شار قوی در فاصله هوایی همچون اسیلوگراف (نوسان نگار) و میکروفن

✓ قابلیت ایجاد چگالی شار بزرگتری نسبت به فولاد

۲-۹- مواد عایق

✓ مواد طبیعی : کاغذ پارچه پارافین جامد و صمغ های طبیعی

✓ مواد عایق غیر آلی : شیشه ، سرامیک ، میکا

ترکیبات آلی سیلیسیم مصنوعی : ترکیباتی جدید با خواصی بین مواد آلی و غیرآلی

۲-۱۰- خواص الکتریکی مواد عایق

✓ خواص مشخص کننده ماده به عنوان یک عایق :

- مقاومت مخصوص
- استقامت الکتریکی یا ولتاژ شکست
- نفوذپذیری الکتریکی
- استقامت در برابر رطوبت ، اثرات شیمیایی و حرارت
- خواص مکانیکی ماده

✓ تغییر خواص الکتریکی با عوامل مختلف :

 
- ۱- ابعاد نمونه مورد آزمایش
- ۲- مقدار موثر ، شکل موج و فرکانس ولتاژ اعمالی
- ۳- درجه حرارت و مقدار رطوبت
- ۴- فشار مکانیکی روی نمونه

✓ انتخاب اطلاعات به دست آمده برای خواص الکتریکی از روی تجربه های آزمایشگاهی روی نمونه به عنوان مقادیر اولیه و در نظر گرفتن ضریب اطمینان بزرگ برای اثرات رطوبت ، حرارت ، تنش های مکانیکی و شدت میدان الکتریکی غیرعادی ناشی از امواج ، ناصافی ها و لبه های تیز با شدت میدان عملی شدید

۲-۱۱- درجه حرارت و مواد عایق

✓ اتلاف انرژی در هنگام تبدیل انرژی در ماشین الکتریکی

گرم شدن بخشهای فعال ماشین (قسمتهای آهنی حاوی شار و هادی حامل جریان)




پایین آمدن راندمان

✓ اهمیت تلفات انرژی به خاطر اثر آن روی افزایش درجه حرارت و تخریب عایق بکاررفته در ماشین

✓ وابستگی تلفات به خروجی ماشین

 تعیین بار حداکثر ماشین با توجه به درجه حرارت حداکثر مجاز مواد عایقی



✓ طول عمر عایق گروه A در درجه حرارت های مختلف همچون یک مثال :

- در درجه حرارت ۹۰ درجه سیلسیوس حدود ۲۳ سال
- در درجه حرارت ۹۷ درجه سیلسیوس حدود ۱۲ سال
- در درجه حرارت ۱۵۰ درجه سیلسیوس حدود ۴۷ روز
- در درجه حرارت ۲۰۰ درجه سیلسیوس حدود ۱۰ ساعت

✓ مسایل کم اهمیت تر دیگر ناشی از افزایش درجه حرارت :

اثر مخرب آن روی شرایط کار اجزاء دیگر ماشین مثل ابعاد کموتاتور ،
لحیم بین کموتاتور و سرهای سیم پیچی ، یاطاقانها

✓ سادگی طراحی ماشین با بارگیری الکتریکی و مغناطیسی کم

ماشین طراحی شده سنگین و گران قیمت ←

✓ حل صحیح مسئله : ساخت ماشین با استفاده بهینه از مواد بکاررفته
برای رسیدن به حداکثر بازده و طول عمر کافی

- ✓ طراحی مناسب سیستم تهویه به منظور انتقال حرارت تولیدی
- ✓ تعیین درجه حرارت نهایی ماشین هنگام برابری حرارت تولیدی ناشی از تلفات با مقدار حرارت انتقالی
- ✓ وابستگی درجه حرارت ماشین به سیستم خنک کردن و تهویه ماشین
- ✓ رسیدن به توان خروجی زیادتر با وزن معینی مواد به وسیله اصلاح سیستم تهویه

← اهمیت زیاد مدلسازی حرارتی ماشین در طراحی ماشین

- ✓ طراحی ماشین دارای بازده حداکثر و تحمل درجه حرارت بالا با حداقل کردن هزینه ساخت و وزن ماشین

۲-۱۲- تقسیم بندی مواد عایقی

گروه Y	■ درجه حرارت تا ۹۰ درجه سیلسیوس
گروه A	■ درجه حرارت تا ۱۰۵ درجه سیلسیوس
گروه E	■ درجه حرارت تا ۱۲۰ درجه سیلسیوس
گروه B	■ درجه حرارت تا ۱۳۰ درجه سیلسیوس
گروه F	■ درجه حرارت تا ۱۵۵ درجه سیلسیوس
گروه H	■ درجه حرارت تا ۱۸۰ درجه سیلسیوس
گروه C	■ درجه حرارت بالاتر از ۱۸۰ درجه سیلسیوس

✓ گروه Y : پنبه ، ابریشم و کاغذ غیر آغشته

نامناسب برای ماشین های الکتریکی به خاطر فاسد شدن سریع و جاذب رطوبت

✓ گروه A : مواد گروه Y آغشته به روغن

✓ گروه E : لعابهای مصنوعی ورقهای کاغذ با چسب فرمالوئید

✓ گروه B : میکا ، الیاف شیشه ای (فیبرگلاس) ، پنبه نسوز با چسب مناسب

✓ گروه F : مواد گروه B با چسبی که دارای پایداری حرارتی بالاست

✓ گروه H : مواد گروه B با صمغ سیلیسیم

✓ گروه C : میکا ، چینی ، شیشه ، کوارتز با یا بدون چسب غیرآلی

۲-۱۳- مواد استعمال عایق

۲-۱۳-۱- مواد عایق برای سیم ها

ویژگی های این نوع عایق:

 
قابلیت انعطاف ، ظرافت ، سرعت عمل ، استقامت در مقابل

تنش ها و خراشیدگی در حین فرآیند سیم پیچی

۱- پوشش لعاب : لایه نازک لعاب مصنوعی

✓ فرآیند ساخت :

کشیدن سیم از داخل لاک و
عبور از داخل محفظه گرم




شکل گرفتن پوشش لاک به صورت لایه
سفت و ارتعاجی با استقامت عایقی بالا

✓ مورد استفاده برای موتورهای کوچک و دستگاههای صنعتی

ضخامت پوشش لعاب : 0.025 – 0.075 mm

 به دست آوردن ضریب فضای بزرگی برای پیچک



۲- پوشش پنبه

✓ فرآیند ساخت : پیچیدن چند رشته نخ به صورت مارپیچ به کمک ماشین

حلاجی روی سیم به صورت یک لایه یا دو لایه

ضخامت لایه : 0.05 – 0.2 mm

□ موارد کاربرد : سیم پیچی قطبها، آرمیچر و موتورهای جریان متناوب

□ مقاوم تر بودن آن نسبت به سیم لعابدار در برابر کار خشن و ویژگی خواباندن چند لایه رویهم

۳- پوشش ابریشم :

✓ کاربرد برای سیم پیچی های با ضریب فضای مورد نیاز بزرگ

✓ استفاده کمتر به خاطر قیمت بالای آن

۴- پوشش لعاب شیشه ای

✓ تشکیل شده از دو لایه نخ از الیاف شیشه ای رویهم

ضخامت معمول : 0.15-0.2 mm

✓ ضرورت لعاب کاری روی لایه مزبور به خاطر تسهیل در امر سیم پیچی

بالارفتن مقاومت سیم در برابر خراشیدگی هنگام سیم پیچی

لعابکاری ←

جلوگیری از جذب رطوبت

۵- پوشش پنبه نسوز

✓ کاربرد برای سیم گرد با عایق گروه B

۲-۱۳-۲- موادعایقی برای ورقه های آهن

✓ تحت فشاربودن هسته های مورق ماشینهای الکتریکی هنگام ساخت

✓ جلوگیری از اتصال فلز به فلز با عایق کاری ورقه ها

✓ خصوصیات اصلی عایق خوب برای ورقه ها :

□ همگن و متجانس بودن در لایه های نازک

□ چسبندگی و مقاومت مخصوص زیاد

۱- اینزولین

مخلوط خاک چینی قرارگرفته در یک طرف یا دوطرف ورق با ضخامت 0.01-0.25 mm

۲- اکسید

✓ ایجاد پوشش اکسیدی روی ورقها به طور طبیعی هنگام نورد کردن گرم

✓ فراهم کردن پوشش اکسیدی مصنوعی با مقاومتی ۱۰ برابر پوشش طبیعی به دلیل قابل اطمینان نبودن پوشش طبیعی

۳- لعاب (ورنی)

- ✓ موثرترین نوع عایق (در دو طرف ورق)
- ✓ فراهم شدن خاصیت ضدزنگی برای ورقه
- ✓ ضخامت لعاب 0.006 mm برای ورقه 0.35 mm

۲-۱۳-۳- مواد عایقی در ماشین ها

- ✓ انتخاب عایقهای گروه A برای مولدهای و موتورهای جریان مستقیم و متناوب برای کاربرد صنعتی
- ✓ در نظر گرفتن عایقهای گروه B برای مولدهای توربینی، موتورهای حمل و نقل و ماشینهای مخصوص هواپیما
- ✓ استفاده از عایقهای گروه E برای موتورهای القایی

✓ عایقکاری به صورت بافتن یا رویهم قرار گرفتن برای سیمهای گرد یا هادیهای مستطیلی (شمش) قابل استفاده در ماشینهای بزرگ با مواد زیر:

۱- مواد گروه A

شامل نوارها و ورقهای قابل انعطاف مورد استفاده برای نوارپیچی هادیهای مستطیلی پیچک های میدان و آرمیچر ماشین dc و پیچکهای استاتور و رتور ماشینهای ac

الف- نوار پنبه ای و کتان آغشته به روغن

□ آغشتگی به خاطر جلوگیری از نفوذ رطوبت

□ نوار کتانی آغشته به روغن دارای استقامت الکتریکی 40 KV/mm

ب- الیاف چرم مانند

■ برای عایقکاری شیارهای ماشینهای فشار ضعیف

■ ضخامت 0.25-0.5 mm

ج- نایلون

✓ دارای استقامت کششی بالا و خواص عایقی خوب 80 KV/mm

۲- مواد عایقی گروه B

✓ مورد استفاده به صورت نوار شامل الیاف شیشه ای، پنبه نسوز و میکا

الف- الیاف شیشه ای

□ به صورت نوار با ضخامت 0.075-0.275 mm

□ ساخته شده از رشته های نخ به هم بافته شده به لعاب آغشته شده

□ دارای استقامت الکتریکی 40-80 KV/mm

ب- پنبه نسوز

✓ مورد استفاده به صورت ورق درجایی که خاصیت ضربه گیر و

اصطکاک لازم باشد مثل عایق گوشه های سیم پیچی

ج- میکا

■ کاربرد به صورت ورق و نوار

■ به شکل ورق دارای ضخامت 0.0125-0.025 mm به نام میکانیت

✓ پروسه ساخت :

آنرا روی ورق نازک نگه دارنده قرار داده با لاک یا صمغ مصنوعی می چسبانند و در حالت گرم فشرده می کنند تا حلال آن از بین رفته و به صورت جامد سختی درآید

✓ نوار میکا :

از خرده های میکا تشکیل شده که برای بالابردن استقامت مکانیکی روی کاغذی نازک یا پارچه ای پنبه ای بسته می شوند

کاربرد نوار میکا به صورت گسترده در نواربندی آرمیچر و پیچکهای تحریک موتورهای حمل و نقل و نوارپیچی پیچکهای جریان متناوب فشارقوی

✓ استقامت عایقی نوار میکا 40-48 KV/mm و از ورق میکا 80-160 KV/mm

✓ استفاده از ورنی و ترکیبات آغشته دیگر به عنوان مواد عایقی خوب برای ماشینهای الکتریکی به علت افزایش استقامت عایقی و ضد رطوبت نمودن عایقهای الیافی

✓ آغشته نمودن پیچکهای فشارقوی در خلا به خاطر جلوگیری از تشکیل حفره

✓ وجود حفره باعث افزایش شدت میدان در عایق و کاهش هدایت حرارتی پیچکها

۲-۱۳-۴- مواد عایقی برای ترانسفورماتورها

✓ استفاده از عایقهای گروه A برای ترانسفورماتورهای خنک شونده با هوا یا روغن

✓ کاربرد پارچه پنبه ای یا کتان آغشته به روغن برای نواربندی سیم پیچی ترانسفورماتورهای خنک شونده با هوا

✓ کاغذ با صمغ مصنوعی به صورت فیبر برای عایق کاری پیچکها نسبت به هم و بین سیم پیچی و هسته