


تکلیف سری دوم ماشینهای الکتریکی ۱

۱- موتور مقاومت ساده‌ای در شکل روبرو نشان داده شده است. فرض کنید تغییرات اندوکتانس با  $\theta_r$  سینوسی است. بیشترین مقدار اندوکتانس ( $L_d$ ) زمانی است که محور بلند آهن متحرک روتور در جهت محور d استاتور می‌باشد ( $\theta_r = 0, \pi$ ) و کمترین مقدار اندوکتانس ( $L_q$ ) زمانی است که محور بلند آهن متحرک روتور در جهت محور q استاتور می‌باشد ( $\theta_r = \pi/2, 3\pi/2$ ). توجه کنید که  $L_d$  و  $L_q$  باید مقادیر مثبت باشند.

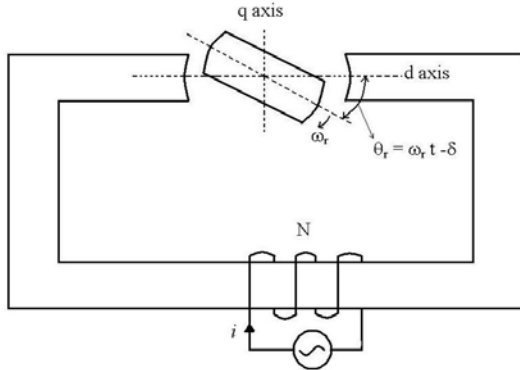


الف- برای اندوکتانس معادله‌ای بر حسب  $L_d, L_q$  و  $\theta_r$  مشخص کنید.

ب- برای گشتاور لحظه‌ای عنصر دوار عبارتی بدست آورید (مشخصه  $\lambda-i$  خطی فرض شده، جریان به صورت  $i = I_m \cos \omega t$  در نظر گرفته شود و  $\theta_r = \omega_r t - \delta$ ).

ج- اگر سرعت زاویه‌ای  $\omega_r$  آهن متحرک با سرعت زاویه‌ای زمانی  $\omega$  برابر باشد، آیا گشتاور متوسط غیر صفر است؟ اگر گشتاور غیر صفر است عبارت مربوطه را تعیین کنید.

۲- الکترومغناطیسی برای بالا بردن قطعه‌ای آهنی در شکل روبرو نشان داده شده است. اگر  $N=1000$ ،  $i=1$  A،  $x=0.5$  mm و  $A=1$  cm<sup>2</sup> باشد، مطلوب است:

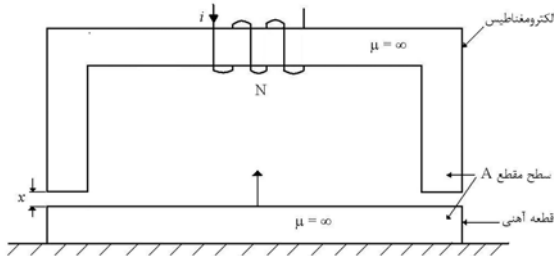


الف- ضریب القای سیم پیچی، ب- انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی، ج- نیروی اعمال شده به قطعه آهن


۳- برای یک رله الکترومغناطیسی منحنی‌های مغناطیسی در حالت های باز و بسته جوشن مطابق شکل ۳-۳ خطی فرض می‌شود. در حالت جوشن باز، فاصله هوایی 1 cm است.

الف- برای حرکت خیلی کند جوشن، کار مکانیکی انجام شده را در حرکت جوشن از حالت باز به حالت بسته محاسبه کنید. این انرژی از کجا آمده است؟

ب- بند الف را برای حالتی که آرمیچر خیلی سریع حرکت می‌کند تکرار کنید.

ج- مقدار متوسط نیروی مغناطیسی وارد بر جوشن را در دو حالت حرکت کند و سریع جوشن محاسبه نمایید.

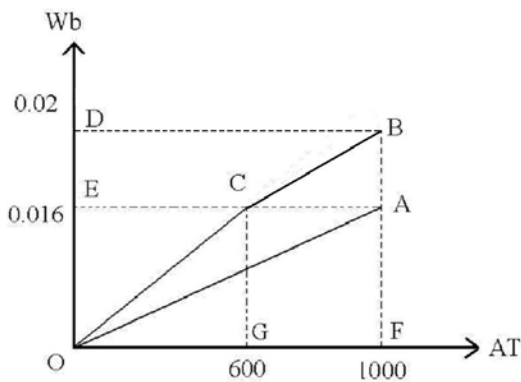

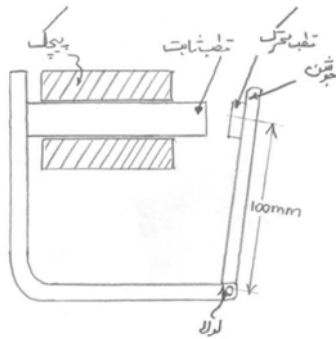


۴- در رله نشان داده شده در شکل مقابل که از فولاد ساخته شده است، سطح مقطع هر یک از قطب‌های ثابت و متحرک  $A = 9 \text{ (cm}^2\text{)}$  می‌باشد و وقتی به هم می‌چسبند خط مرکزی جوشن عمودی است. سیم پیچ دارای 1000 دور است و فرض کنید ضریب نفوذ مغناطیسی فولاد بی‌نهایت است. نیروی وارد بر جوشن را وقتی جریان  $(A) 0.5$  از سیم پیچی عبور می‌کند و جوشن  $2^\circ$  از حالت قائم زاویه دارد، پیدا کنید. (از اثر شکستگی در فاصله هوایی و پراکندگی صرف نظر کنید).


۵- در یک هسته فرومغناطیسی، رابطه شار دور جریان به صورت تجربی با رابطه  $\lambda = N\phi = 0.75 i^{1/3}$  بیان می‌شود که در آن تعداد حلقه‌های سیم هادی پیچیده شده روی هسته و  $i$  جریان عبوری از هادی‌ها می‌باشد. مطلوب است انرژی ذخیره شده در سیستم برای جریان  $i = 2.4 \text{ A}$ .

۶- در مدار مغناطیسی یک سیستم الکترومغناطیسی معین، شار دور، جریان و تغییر مکان بین اجزاء ثابت و متحرک  $(x)$  به صورت رابطه  $\lambda = \frac{2(i^{1/2} + i^{1/3})}{x+1}$  با یکدیگر ارتباط دارند. نیروی الکترومغناطیسی را در  $x = 0 \text{ (m)}$  و  $i = 64 \text{ (A)}$  محاسبه کنید.

۷- ساختار مغناطیسی مشخص شده در شکل زیر دارای سطح مقطع  $A = 16 \text{ cm}^2$  و تعداد دور  $N = 210$  می‌باشد و منحنی B-H آن داده شده است. چگالی شار و انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی برای جریان  $(A) 2$  را محاسبه کنید.

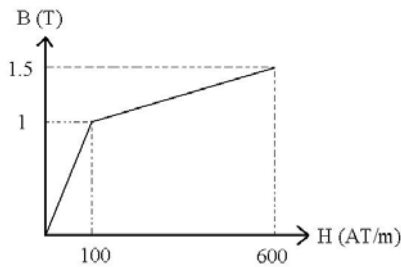

منحنی B-H

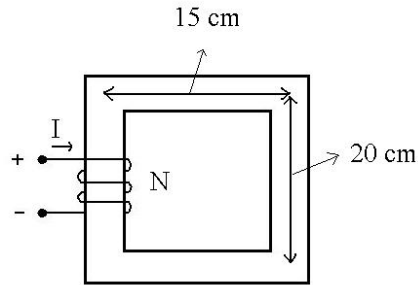

ساختار مغناطیسی

۸- اندوکتانس متقابل بین سیم پیچی های استاتور و روتور در یک ماشین استوانه ای به صورت زیر است:

$$L_{sr} = 37.9 \times 10^{-3} \cos \beta \text{ (H)}, \quad \beta = \omega_m t + \beta_0$$

در سه حالت :

- (۱) : جریان مستقیم  $(A) 5$  در هر دو سیم پیچی
- (۲) : یک جریان متناوب  $(A) 5\sqrt{2} \cos(120\pi t + 30^\circ)$  در استاتور و  $(A) 5\sqrt{2} \cos(50\pi t + 60^\circ)$  در روتور
- (۳) : جریان استاتور  $(A) 5$  و جریان روتور  $(A) 5\sqrt{2} \cos(50\pi t + 60^\circ)$

به سولات زیر پاسخ دهید:

- (الف) : چه گشتاور متوسطی در حالت سکون با  $\beta = 30^\circ$  ایجاد می‌شود؟
- (ب) : در چه سرعت هایی ماشینی بصورت یک مبدل انرژی عمل می‌کند؟
- (ج) : گشتاور متوسط حداکثر تولیدی را محاسبه کنید.