

توضیحات تکمیلی در مورد مبدل انواع مبدل‌های مودرات، در ادامه‌های درسی:

① مبدل باک مستقیم (کلاس A):

کاهنده ولتاژ - کار در ربع ۱ (موتوری مستقیم)


$V_a > 0, I_a > 0$

$\delta \triangleq \frac{t_{on}}{T}$

t_{on} : زمان روشن بودن سوییچ

$V_a = \delta V, 0 < \delta < 1$

T : دوره تناوب سوییچ

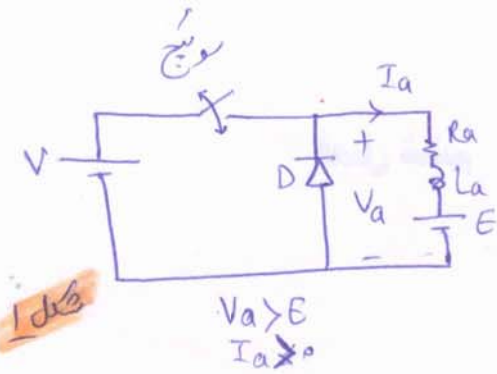

② مبدل بوست معکوس (کلاس B):

افزاینده ولتاژ و انتقال توان از سلف موتور به منبع V

در ربع ۲ کار می‌کند یعنی ترنزیستور از موتور مستقیم

$\delta \triangleq 1 - \frac{t_{on}}{T}$

$V_{out} = V$
 $V_{in} = V_a$

$V_{out} = \frac{V_{in}}{\delta}, 0 < \delta < 1$


$V = \frac{V_a}{\delta} \Rightarrow V_a = \delta V$

کار مبدل بوست این است که ولتاژ V_a را اهدا کند و ولتاژ V را برده و تا جریان I_a از موتور به سمت منبع جاری شود

③ مبدل کلاس C:

این مبدل ترکیبی از مبدل باک مستقیم و بوست معکوس است

$\delta = \frac{t_{on}}{T}$

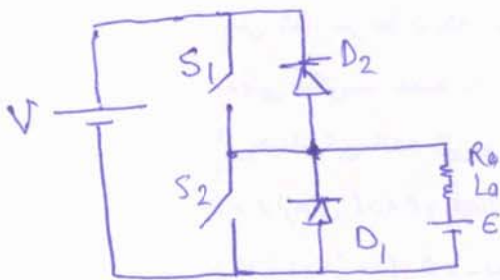



(الف) عملکرد صورت باک مستقیم: $V_a > 0, I_a > 0$ است

- سوییچ S_2 و دیود D_1 برای کنترل ولتاژ در حالت مبدل باک کنترل می‌شوند

حالت ۱ - فرض کنید جریان $I_a > 0$ باشد و مقدار نظری آن $i_a(t)$ هیچوقت منفی نشود. مدل به شکل زیر باشد.

در این حالت ترکیب D_1, S_1 یک مبدل باک عملکرد شکل $i_a(t)$ را تشکیل می‌دهند:


در این حالت S_2 همواره قطع است.

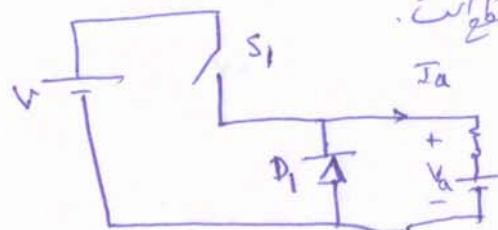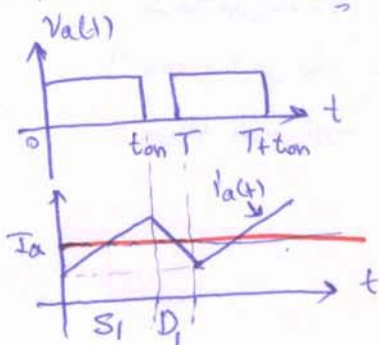

صفحه ۱

حالت ۲: فرض کنید $I_a < 0$ (مقدار معده جریان) باشد اما مجطریل جریان $i_a(t)$ در کلمات

متغیر هم بشود. در این حالت، مواقعی که $i_a > 0$ باشد، $i_a(t) < 0$ است
 سوئیچ S_2 و دیود D_2 نیز فعال می‌شوند و در واقع هر چه را این کار می‌کنند.

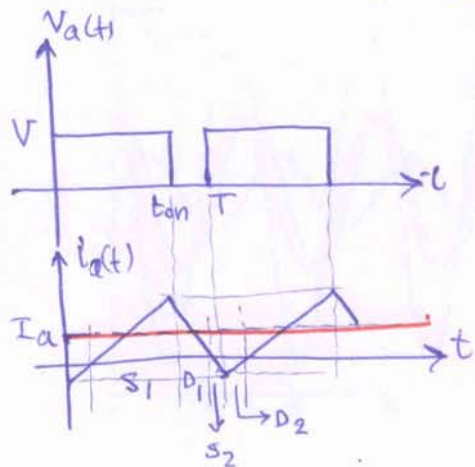

از شکل $i_a(t)$ مشخص است که

اگر جریان کلمه ای $i_a(t)$ متغیر شود

سوئیچ S_2 فعال می‌شود و اگر S_2 برای

کنترل خارج می‌شود، دیود D_2 بصورت

طبیعی فعال می‌شود


(ب) عملکرد بصورت برعکس معکوس: $I_a < 0, V_a > 0$ است.

- سوئیچ S_2 و دیود D_2 برای کنترل ولتاژ در حالت معکوس کاربرد دارند و می‌توانند


حالت ۱: فرض کنید جریان $I_a < 0$ باشد و مقدار کلمه ای جریان یعنی $i_a(t)$ هم همواره منفی باشد

و هیچگاه مثبت نشود. در این حالت تنها سوئیچ S_2 کاربرد دارند و فرکانس S_2

خارج می‌شود، دیود D_2 هم می‌تواند برای کنترل D_2 جریان فرکانس را در بار هدایت می‌کنند.

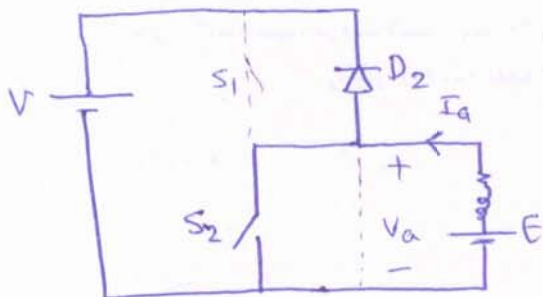


شکل در بر و، سطحی شکل ۲
 هست که در بخش ۱۰ رسم شد

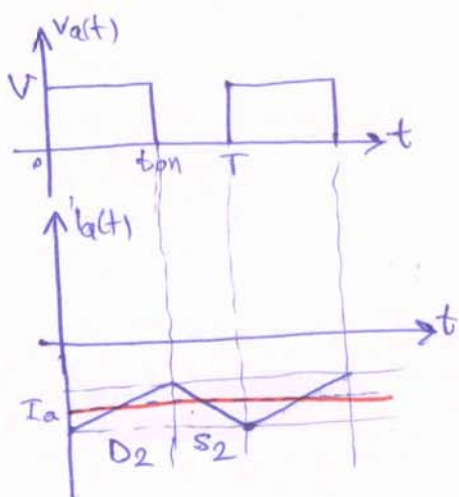

حالت ۲: فرض کنید جریان متوسط I_a متغیر باشد، اما لحاظ بر پیل جریان، جریان لحظه ای (H) ها برای لحظاتی

تواند مثبت هم شود، در لحظاتی که جریان مثبت نشود، سوئیچ S_1 کلید زنی می شود و به تبع آن دیود مکمل آن D_1 نیز فعال می شود و در واقع هر چهار این کار می کنند.

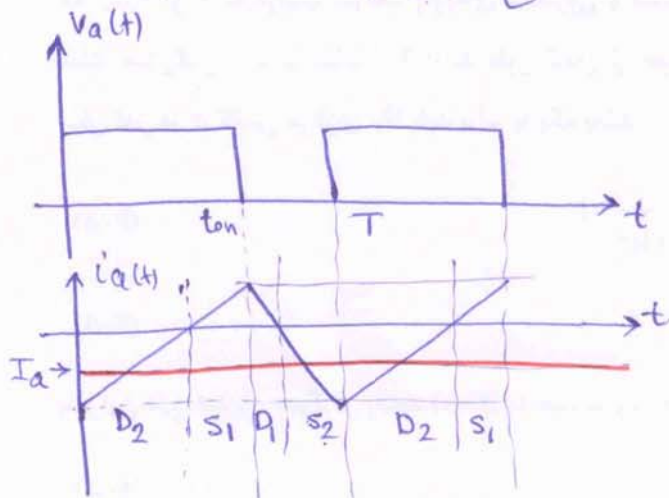

سؤال: به ازای چه مقدار δ حالت موتور (کار در ربع ۱) و به حالت ترمزی (کار در ربع ۲) اتفاق می افتد؟

جواب: با توجه به رابطه جریان (۴) یعنی $I_a = \frac{\delta V - E}{R_a}$ ، وقتی $I_a > 0$ باشد حالت کار موتور است

و وقتی $I_a < 0$ باشد حالت کار ترمزی است پس

$$I_a > 0 \Rightarrow \delta V - E > 0 \Rightarrow \delta > \frac{E}{V} \quad \text{حالت موتور}$$


$$\text{و به همین ترتیب} \quad \delta < \frac{E}{V} \quad \text{حالت ترمزی}$$

مثلاً فرض نمائید $V = 400$ ولت است و موتور در سرعت 1000 rpm دارای ولت انداکتیو $E = 300$ باشد.


در این حالت اگر بخواهیم ترمز اتفاق نیفتد باید $\delta < \frac{E}{V} = \frac{300}{400} = 0.75$ یعنی $\delta < 0.75$ باشد

لذا فریب حالت موتور و ترمزی عدد مشخص نیست و برابر با $\delta = \frac{E}{V}$ است.

برای آشنایی بیشتر با چگونگی ایجاد فرمان کلیدزنی به سوئیچها و انتخاب سوئیچ مناسب برای اعمال بر آن، سیستم کنترل حلقه سته جریان در شکل زیر بررسی گردیده است. برای کنترل جریان از کنترلر تناسب انتگرالی (PI) و مدولاتور PWM با مدولاسیون عرض پهنای پالس استفاده شده است.

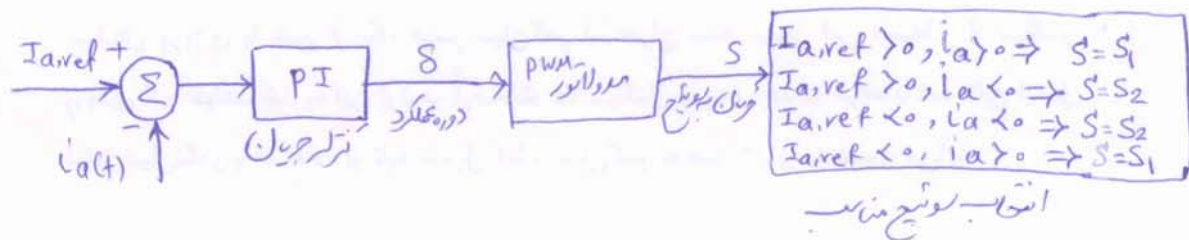

- انتخاب سوئیچ با توجه به علامت جریان متوسط ($I_{a,ref}$) و جریان واقعی ($i_a(t)$) طبق بلوک نشان داده شده در شکل انجام می شود. دiod کلید هر سوئیچ فرکانس فرکانس سوئیچ صفر نشود، بصورت آف-تایم روشن می شود.
- ایجاد جریان مرجع $I_{a,ref}$ توسط حلقه کنترل سرعت (در صورتیکه در این نوع کنترل سرعت کار شده باشد)، انجام می شود.

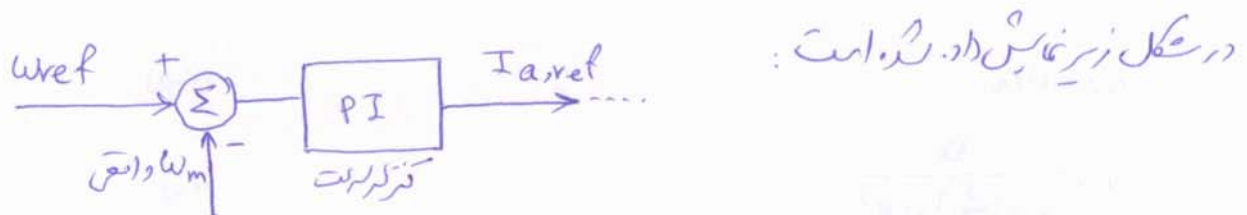


در شکل زیر نمایش داده شده است:

ع) مدل کلاس D

این مدل در درج ۱ (موتوری مستقیم) و ۴ (ترنزی هگزیس) کار می کند.

وقت نرفیاید که جریان $i_a > 0$ است اما ولت V_a هم
منفوناندرست هم من نکواند منفی باند.

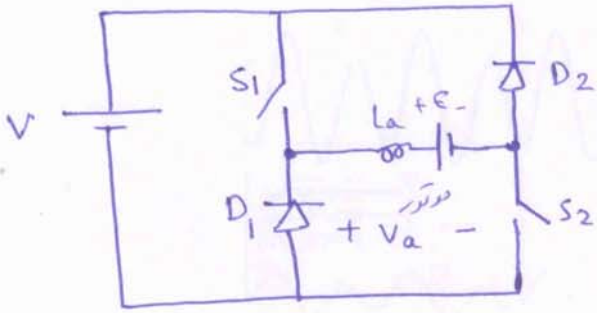

$$\delta = \frac{t_{on}}{T}$$


$$\delta > 0.5 \Rightarrow V_a > 0 \Rightarrow \text{ربع ۱}$$

$$\delta < 0.5 \Rightarrow V_a < 0 \Rightarrow \text{ربع ۴}$$


الف) عملکرد بصورت بارک مستقیم

- سوئیچ S_1 و S_2 همزمان با دوره عملکرد $\delta > 0.5$ خاموش می شوند. همراه این دو سوئیچ


خاموش می شوند، جریان از طریق دیود D_1 و D_2 مسیرش را می برند.

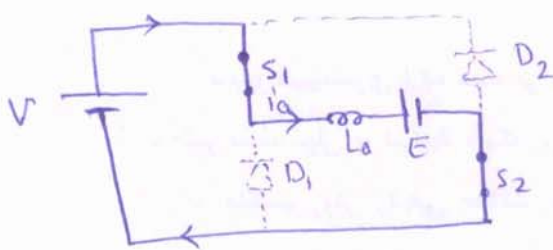

وصل بودن سوئیچها

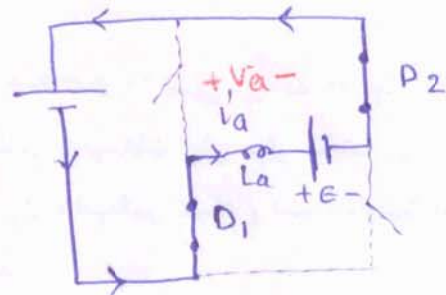

قطع بودن سوئیچها

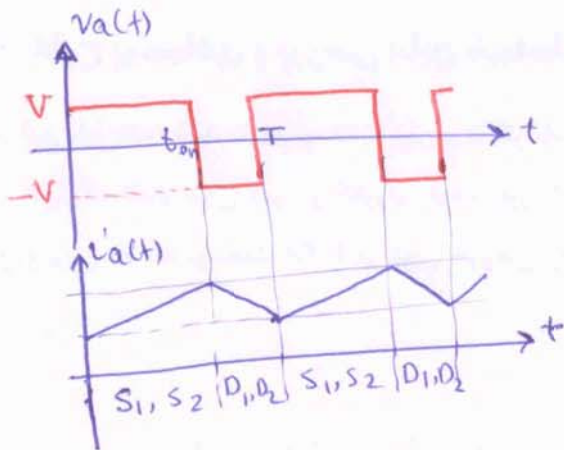

تغییرات ولت و جریان در جریان کپاسی


آر میجر در ربع ۱

$$\delta = \frac{t_{on}}{T} > 0.5$$

ب) عملکرد در ربع ۴:

- باز هم دو سوئیچ S_1 و S_2 همزمان با دوره عملکرد $\delta < 0.5$ خاموش می شوند و دیود D_1 و D_2 هم

در هنگام خاموشی بودن آنها عمل می کنند. شکل مدار در هر دو حالت مطابق شکلها در فوق است.

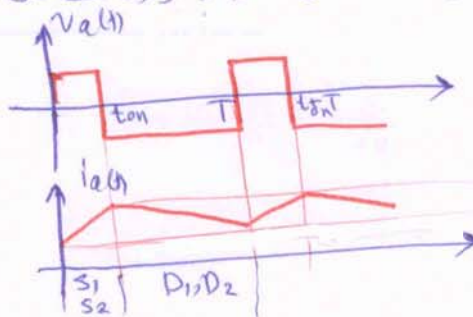



$$\delta = \frac{t_{on}}{T} < 0.5$$

$$i_a > 0$$

$$V_a < 0$$


۵) مدل کلاس E

- این مدل با مبدل ریزوئیوید مبدل ۴ ربعی است که حالات مختلف آن شرح داده شده است

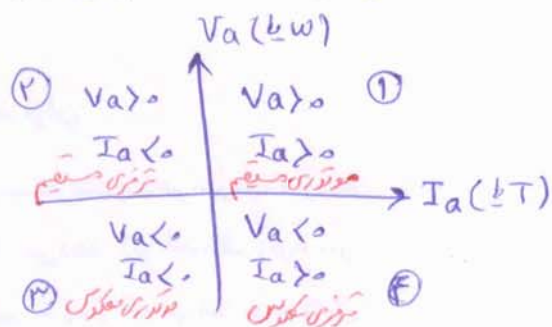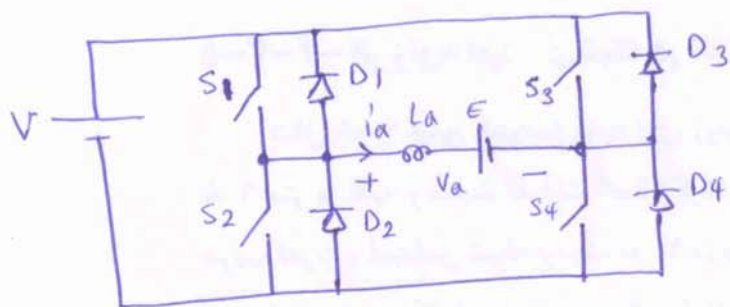

الف) عملکرد در ربع I (مبدل باک):


لویچ S4 روشن است و لویچ S1 خاموش در این حالت. هرگاه لویچ S1 خاموش است برای تکویم جریان سلف موتور، دیود D2 بصورت انولماتیک روشن می شود.

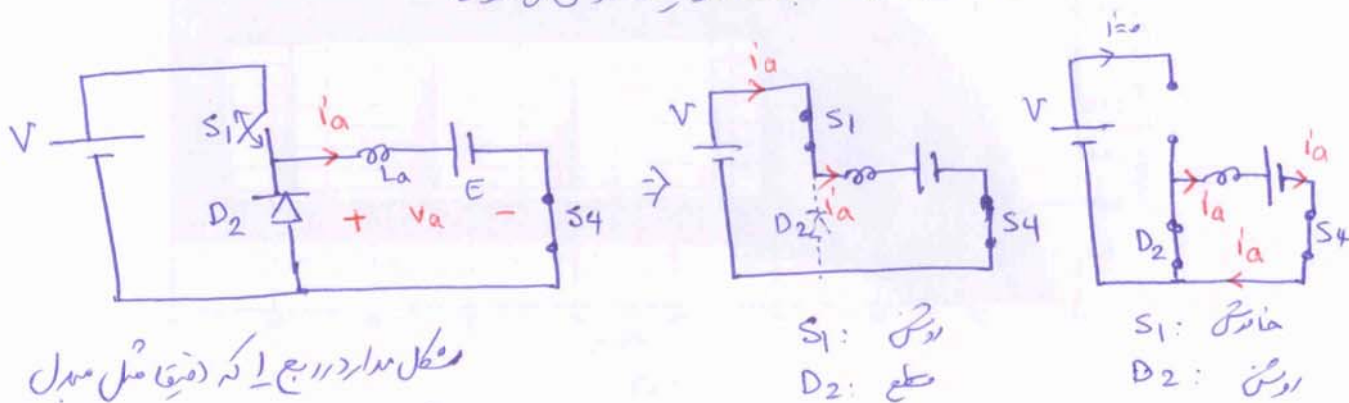

مشکل مدار در ربع I که دقیقاً مثل مبدل باک مستقیم (در تصویر) است.


ب) عملکرد در ربع II (مبدل بوبست معکوس):

لویچ S2 تحت کنترل است و دیود D4 روشن است. هرگاه لویچ S2 خاموش می شود، برای تکویم جریان سلف موتور، دیود D1 بصورت انولماتیک روشن می شود.

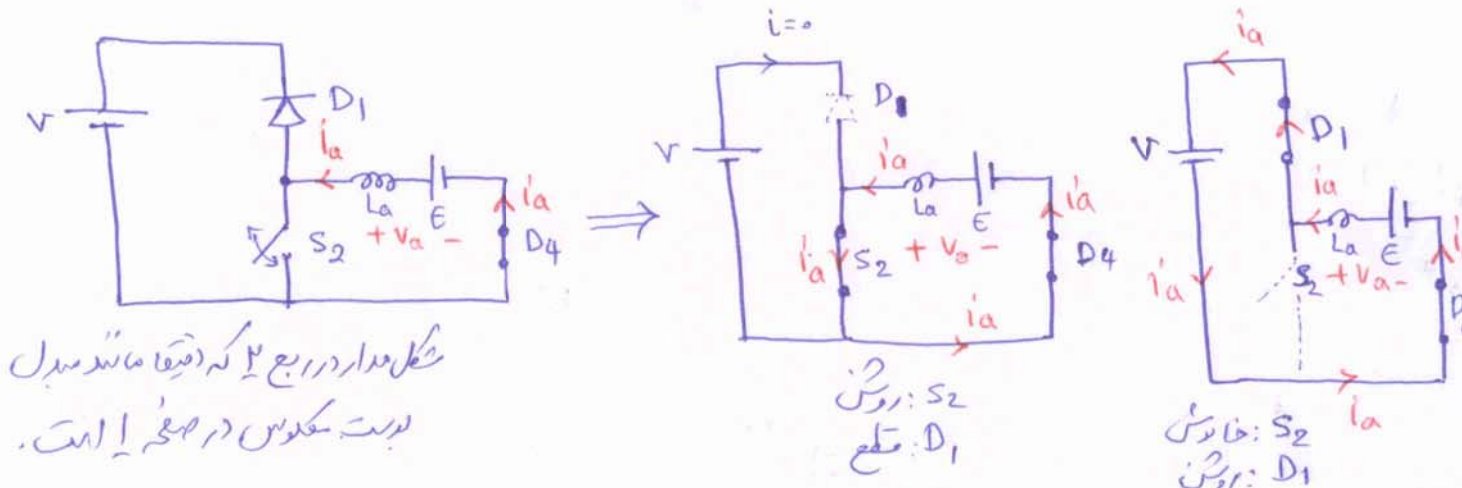

مشکل مدار در ربع II که دقیقاً مانند مبدل بوبست معکوس در تصویر است.

سوئیچ S_2 همیشه روشن است و سوئیچ S_3 خاموش و این را می‌تواند به همراه سوئیچ S_3 خاموش باشد
برای تداوم جریان تلف موتور، دیود D_4 بصورت آنتی پارالل روشن می‌شود

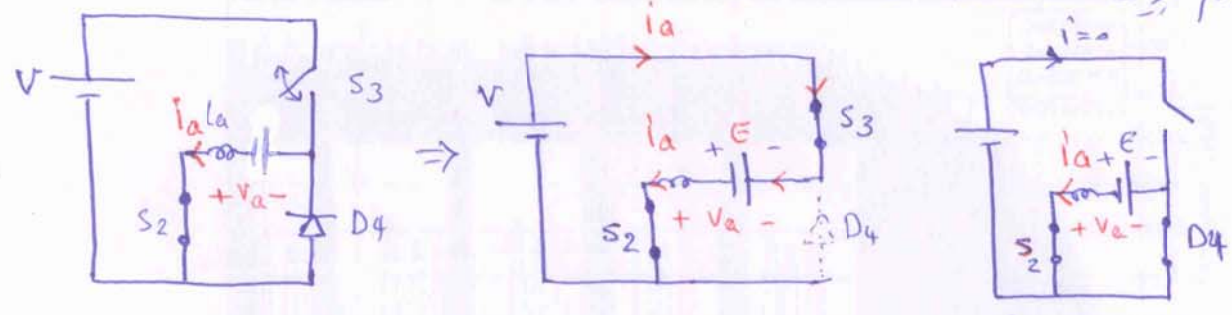

شکل مدار در ربع ۳ که با مقادیر با
شکل ادر صغیر اها نزدیک مبدل
باک عمل می‌کند.

S_3 : روشن
 D_4 : قطع

S_3 : خاموش
 D_4 : روشن

وقت شود که:


۱- ولتاژ آرسر V_a با پلاریته نشان داده در شکل دارای مقداری معرقت چون نسبت V_a به معرقت
منبع معقل است.

۲- ولتاژ صندیکه E با پلاریته نشان داده شده معرقت است و معرقت E در واقع با معرقت
سرعت حاصل می‌شود

۳- جریان آرسر هم در جهت نشان داده شده جاری است و لذا V_a معرقت است.

۴- چون از نسبت منبع جریان V_a خارج می‌شود، منبع توان به همین تراهدر بعضی حالت محکمه می‌تواند
موتور را است و می‌تواند صرف می‌کند.

- سوئیچ S_4 کت کنترل است و دیود D_2 همیشه روشن است. هرگاه سوئیچ S_4 خاموش شود، برای تداوم
جریان تلف موتور، دیود D_3 بصورت آنتی پارالل روشن می‌شود.
- وقت شود که مقدار E با پلاریته نشان داده شده معرقت است و مقدار V_a هم معرقت است.

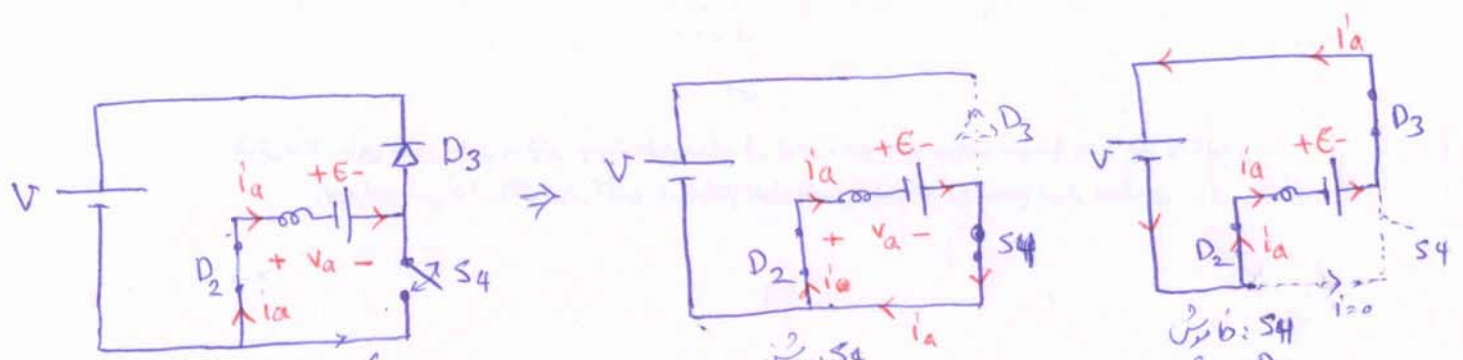

شکل مدار در ربع ۴ که همانند یک
مبدل بولت معکوس عمل می‌کند.

S_4 : روشن
 D_3 : خاموش

S_4 : خاموش
 D_3 : روشن
صغیر V :